

الجامعة التقنية الجنوبية

المعهد التقني - البصرة

قسم التقنيات الالكترونية

أجهزة القياس الالكترونية و الكهربائية

المرحلة الثانية

إعداد

الاستاذ :- محمد جاسم محمد الست :- إيمان رعد صبري

العام الدراسي

2020/2019

القياس Measurement

وهي عملية مقارنة كمية معينة مع كمية اخرى يمكن اعتبارها كوحدة اساسية وترجمة الظواهر والمتغيرات حولنا بدلالة معايير يفهمها الانسان .

اجهزة القياس الكهربائية والإلكترونية Measuring Instruments Electrical & Electronic

وهي الاجهزة التي تقوم بقياس الكميات الكهربائية المختلفة مثل الفولتية ، التيار ، القدرة ، المقاومة ، التردد ، السعة والحث.... الخ . كما تستخدم ايضاً الان في قياس الكميات غير الكهربائية مثل الحرارة ، الضغط ، الكتلة ، شدة الاضاءة ، شدة الصوت.... الخ .

انظمة الوحدات System of units

هناك انواع عديدة من انظمة الوحدات افضلها هو نظام الوحدات العالمي SI .

نظام الوحدات العالمي (SI) System International

يتألف هذا النظام من سبع وحدات اساسية ولقد تم اضافة وحدتي قياس مكملية وهي لقياس الزوايا المستوية plane angle والزوايا الصلبة (المجسمة) solid angle .

الكمية Quantity	الوحدة الاساسية Base unit	الرمز Symbol
الطول	المتر	M
الكتلة	الكيلوغرام	Kg
الزمن	ثانية	S
الحرارة	كلفن	K
شدة الاضاءة	كانديل	Cd
التيار الكهربائي	امبير	A
كمية المادة	مول	Mol
الزاوية المستوية		Rad
الزاوية المجسمة		Sr

الوحدات المشتقة من نظام الوحدات العالمي SI

الرمز	الوحدة	الكمية
J	جول	الطاقة
N	نيوتن	القوة
W	واط	القدرة
C	كولوم	الشحنة الكهربائية
V	فولت	الجهد الكهربائي
Ω	اوم	المقاومة الكهربائية
S	سيمينز	التوصيلة الكهربائية
F	فاراد	السعة الكهربائية
H	هنري	الحث الكهربائي
HZ	هيرتز	التردد
Wb	ويبر	الفيض المغناطيسي
T	تيسلا	كثافة الفيض المغناطيسي

مضاعفات وجزينات المضاعفات لنظام الوحدات العالمي SI

البادئة	Multiplier	الرمز
تيرا	10^{12}	T
كيجا	10^9	G
ميكا	10^6	M
كيلو	10^3	K
ملي	10^{-3}	m
مايكرو	10^{-6}	μ
نانو	10^{-9}	n
بيكو	10^{-12}	p

تصنيف اجهزة القياس

يمكن تصنيف اجهزة القياس على اساس الكمية المراد قياسها

الكمية المراد قياسها	جهاز القياس
التيار	امپتر
فرق الجهد	فولتمپتر
القدرة	واطمپتر
الطاقة	مقياس الطاقة
الحث	مقياس الحث
السعة	مقياس السعة
التردد	مقياس التردد
معامل القدرة	مقياس معامل القدرة
المقاومة	اومپتر

*يمكن تصنيف اجهزة القياس على اساس طريقة عرض الكمية المقاسة

1. الاجهزة المؤشرة: وهي المقاييس ذات المؤشر التي نراها في المختبرات لقراءة الفولتية والتيار والمقاومة...الخ.
2. الاجهزة الرقمية: وهي الاجهزة التي تعطي القراءة بشكل رقمي كما في الفولتمپتر الرقمي او الامپتر الرقمي...الخ.



اجهزة القياس المؤشرة



الاجهزة الرقمية

٣. الاجهزة الراسمة: وهي الاجهزة التي تقوم برسم الكمية المقاسة كدالة بالنسبة للزمن على شاشة مثل الاوسلوسكوب.

٤. الاجهزة التسجيلية: وهي الاجهزة التي تقوم برسم الكمية المقاسة كدالة للزمن على شريط ورقي مثل جهاز تخطيط القلب .

٥. الاجهزة التكاملية: وهي الاجهزة التي تعطي قرائنها الناتجة من تأثير كميتي الفولتية والتيار والقيام بعملية جمع اي اجراء عملية تكامل مع الزمن وعرض النتائج عن طريق عدادات مثل اجهزة قياس الطاقة في البيوت.

الاجهزة المؤشرة

هي الاجهزة التي تبين قيمة الكمية الكهربائية المراد قياسها في لحظة القياس بواسطة مؤشر متحرك على لوح مدرج . المؤشر مثبت على نظام متحرك مسند على نقاط ارتكز يتعرض هذا النظام المتحرك الى ثلاث انواع من العزوم :

١. عزم الانحراف Td

٢. عزم السيطرة Tc

٣. عزم الاخمد

١- **عزم الانحراف** : يؤدي هذا العزم الى حركة النظام المتحرك. وبالتالي حركة المؤشر المتصل به ويتحرك من نقطة الصفر "قبل مرور التيار الكهربائي" ويمكن الحصول على ذلك العزم باستخدام احد تأثير التيار او الجهد .

٢- **عزم السيطرة**: ان انحراف النظام المتحرك (المؤشر) يكون غير محدود اذا لم يكن هناك عزم يحدد من هذا الانحراف وهذا العزم هو عزم السيطرة وهو معاكس لعزم الانحراف ويستقر المؤشر في المكان الذي يتساوى فيها عزم الانحراف مع عزم السيطرة .

*وبدون عزم السيطرة فان عزم الانحراف يؤدي الى انحراف المؤشر الى نهاية التدرج دون الاعتماد على متجه التيار المراد قياسه اضافة الى ذلك لا يعود المؤشر الى نقطة الصفر بعد ازالة التيار من الجهاز.

يمكن الحصول على عزم السيطرة بواسطة :

١- سيطرة نابض

٢- السيطرة بتأثير الجاذبية الأرضية

سيطرة النابض


يتم استخدام نابض لولبي لتوليد عزم السيطرة ويشترط ان يكون النابض اللولبي ذا خواص فريدة اهمها :

١- ان يكون معدنه غير قابل للمغطة وان يقع في مجال كهربائي.

٢- ان يكون ذو مرونة تامة .

٣- ان تكون مقاومته صغيرة خصوصاً للحالات التي تولف نابض السيطرة جزء من الدائرة الكهربائية.


٤- ان يكون تأثير الحرارة على مقاومته قليل جداً .

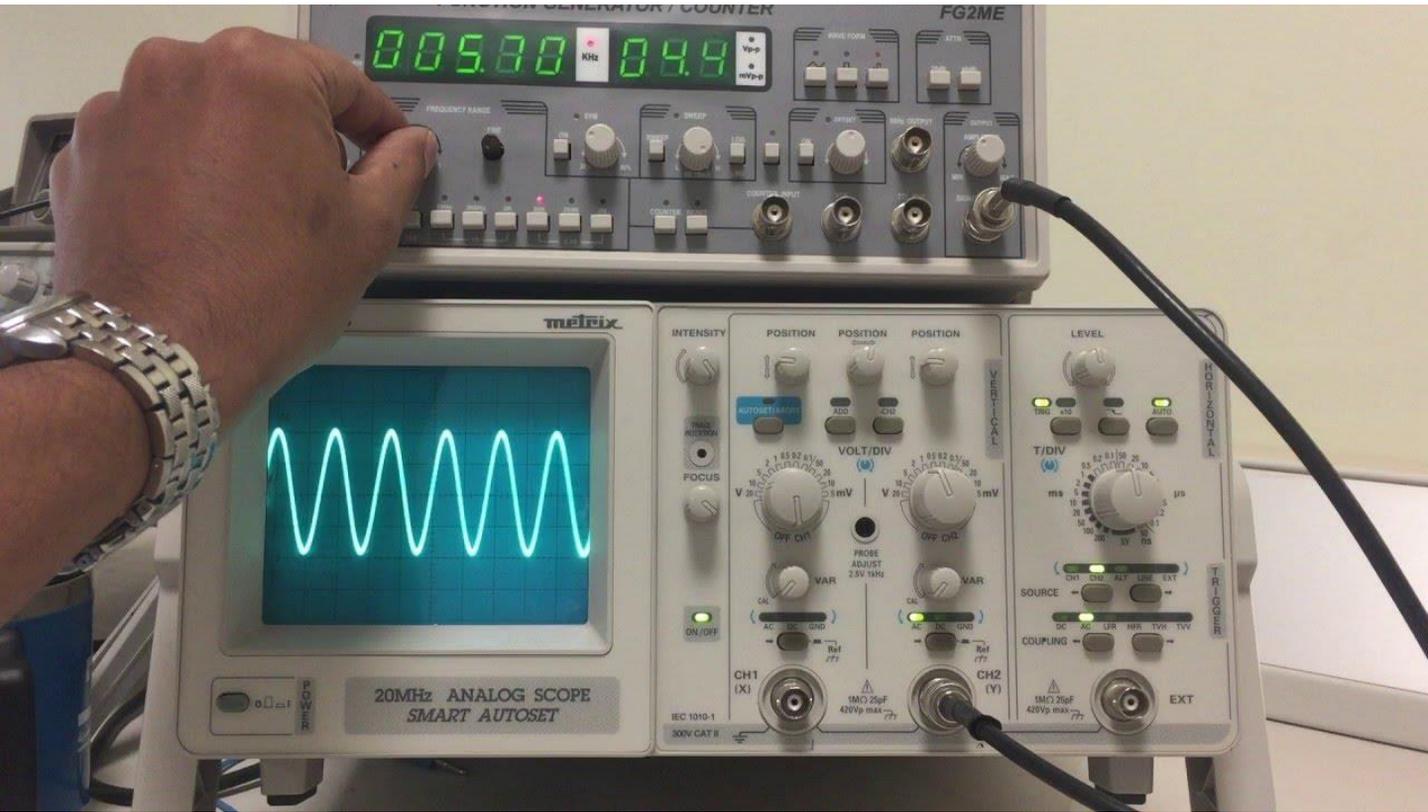

الاجهزة الراسمة (جهاز الاوسلسكوب)



الاجهزة التسجيلية

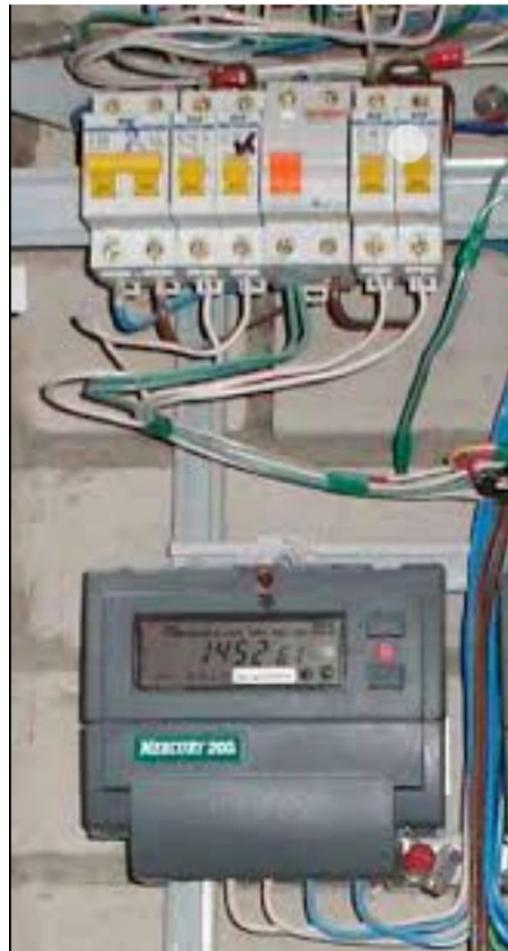

الاجهزة التكاملية

٣. الاجهزة الراسمة: وهي الاجهزة التي تقوم برسم الكمية المقاسة كدالة بالنسبة للزمن على شاشة مثل الاوسلوسكوب.

٤. الاجهزة التسجيلية: وهي الاجهزة التي تقوم برسم الكمية المقاسة كدالة للزمن على شريط ورقي مثل جهاز تخطيط القلب .

٥. الاجهزة التكاملية: وهي الاجهزة التي تعطي قرائنها الناتجة من تأثير كميتي الفولتية والتيار والقيام بعملية جمع اي اجراء عملية تكامل مع الزمن وعرض النتائج عن طريق عدادات مثل اجهزة قياس الطاقة في البيوت.

الاجهزة المؤشرة

هي الاجهزة التي تبين قيمة الكمية الكهربائية المراد قياسها في لحظة القياس بواسطة مؤشر متحرك على لوح مدرج . المؤشر مثبت على نظام متحرك مسند على نقاط ارتكز يتعرض هذا النظام المتحرك الى ثلاث انواع من العزوم :

١. عزم الانحراف Td

٢. عزم السيطرة Tc

٣. عزم الاخمد

١- **عزم الانحراف** : يؤدي هذا العزم الى حركة النظام المتحرك. وبالتالي حركة المؤشر المتصل به ويتحرك من نقطة الصفر "قبل مرور التيار الكهربائي" ويمكن الحصول على ذلك العزم باستخدام احد تأثير التيار او الجهد .

٢- **عزم السيطرة**: ان انحراف النظام المتحرك (المؤشر) يكون غير محدود اذا لم يكن هناك عزم يحدد من هذا الانحراف وهذا العزم هو عزم السيطرة وهو معاكس لعزم الانحراف ويستقر المؤشر في المكان الذي يتساوى فيها عزم الانحراف مع عزم السيطرة .

*وبدون عزم السيطرة فان عزم الانحراف يؤدي الى انحراف المؤشر الى نهاية التدرج دون الاعتماد على متجه التيار المراد قياسه اضافة الى ذلك لا يعود المؤشر الى نقطة الصفر بعد ازالة التيار من الجهاز.

يمكن الحصول على عزم السيطرة بواسطة :

١- سيطرة نابض

٢- السيطرة بتأثير الجاذبية الأرضية

سيطرة النابض


يتم استخدام نابض لولبي لتوليد عزم السيطرة ويشترط ان يكون النابض اللولبي ذا خواص فريدة اهمها :

١- ان يكون معدنه غير قابل للمغطة وان يقع في مجال كهربائي.

٢- ان يكون ذو مرونة تامة .

٣- ان تكون مقاومته صغيرة خصوصاً للحالات التي تولف نابض السيطرة جزء من الدائرة الكهربائية.

٤- ان يكون تأثير الحرارة على مقاومته قليل جداً .

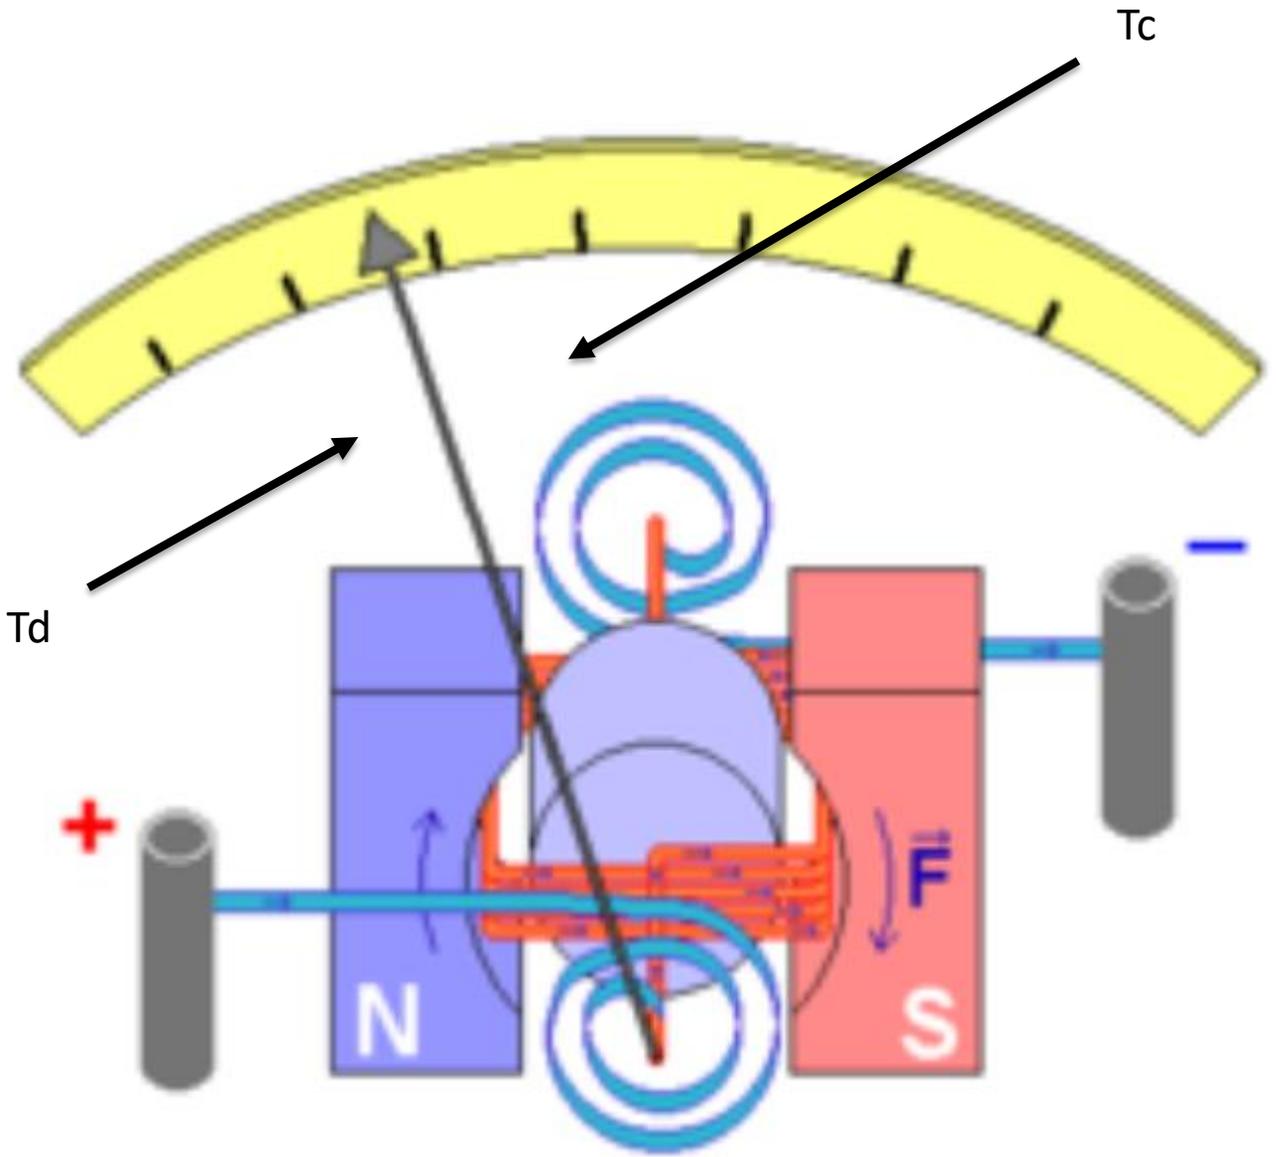

رسم توضيحي لكيفية عمل عزم الانحراف Td وعزم السيطرة Tc

عند استخدام المقياس وحصولنا على حركة المؤشر وعند سكونه يكون قد تعادل عزم الحركة او التشغيل او الانحراف T_d مع عزم السيطرة T_c

$$T_d = T_c$$


وبما ان عزم النابض يتناسب مع زاوية انحراف المؤشر (θ)

$$T_c \propto \theta$$

$$T_c = c \theta$$

$C =$ ثابت التناسب ويعتمد على خصائص النابض و وحدته $N.m / rad.$

$$C = \frac{E.b.t^3}{L}$$

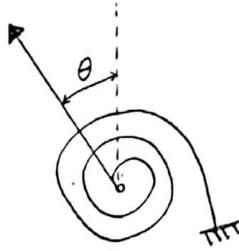

حيث ان $E =$ معامل يونك

$b =$ عرض شريط النابض

$t =$ سمك شريط النابض

$L =$ الطول الكلي للنابض

$$T_c = \frac{E.b.t^3}{L} \theta$$

$$T_c \propto \theta$$

$$T_d \propto I$$

$$T_c = T_d$$

$$\theta \propto I$$

* تتصف اجهزة القياس ذات سيطرة النابض بانتظام التدرج .

السيطرة بواسطة الجاذبية الأرضية (الارض) Gravity Control

يتحقق العزم المسيطر بهذه الطريقة عن طريق إضافة ثقل صغير قابل للتضبيب على ذراع يضاف للمنظومة بغية توليد عزم مضاد لعزم الانحراف

عندما يكون فإن عزم السيطرة يساوي صفر و عندما ينحرف المنشر بزاوية مقدارها (0) عند مرور التيار فإن عزم السيطرة T_C

$$T_C = WL \sin\theta$$

W = ثابت

L = ثابت

$$T_C \propto \sin\theta$$


$$T_d \propto I$$

$$I \propto \sin\theta$$

$$I = K \sin\theta$$

$$\sin\theta = \frac{I}{K}$$

$$\theta = \sin^{-1} \frac{I}{K}$$

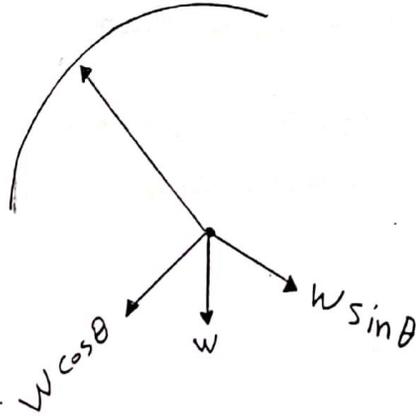

W = وزن الثقل


L = بعد الثقل عن محور الدوران

θ = زاوية الانحراف

K = ثابت

I = التيار المراد قياسه

من المعادلة تدرج المقياس غير منتظم Non Linear و يكون مزدهم في البداية و يتوسع تدريجياً

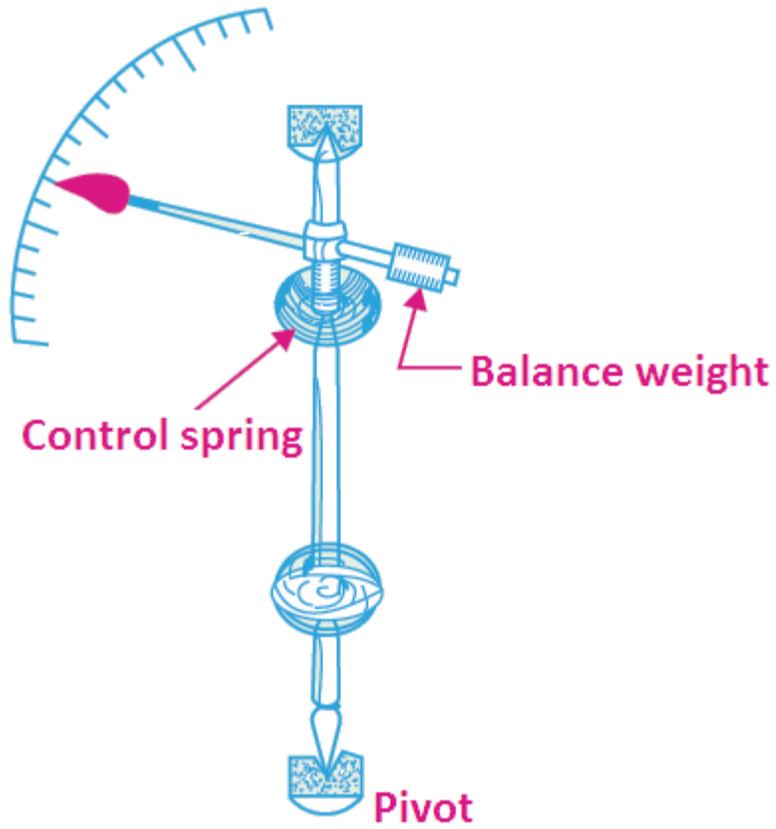

السيطرة بواسطة الجاذبية لارضية Gravity Control

مساوي السيطرة بواسطة الوزن

١- يجب استخدام الجهاز بوضع عمودي و كذلك يجب تسطيحه قبل البدء بالقياس و بخلاف ذلك سوف يعطي قراءات خاطئة

٢- تدريج الجهاز غير منتظم

٣- يمكن استخدامه في المناطق الثابتة اي لايمكن استخدامه في المعدات المتحركة

مميزات السيطرة بواسطة الوزن

١- قليل الكلفة

٢- غير معتمد على درجة الحرارة

٣- خالية من الكلال الذي يصيب النابض

٣- عزم الإخماد : يعمل هذا العزم عند حركة المؤشر فقط و يكون معاكس له . و هو ضروري لجلب المؤشر الى وضع الاستقرار بسرعة لأن في حالة غياب هذا العزم فالمؤشر يتذبذب حول موضع الانحراف لفترة من الزمن قبل الوصول الى حالة الاستقرار

حالات الاخماد

١- حالة تحت الاخماد under damping


٢- حالة فوق الاخماد over damping

٣- حالة الاخماد الحرج Critical damping

حالة تحت الاخماد : وفيها يصل المؤشر الى موضع الانحراف و يتذبذب حول هذا الموقع لفترة من الزمن قبل وصوله الى حالة الاستقرار

حالة فوق الاخماد : و فيها يصل المؤشر الى حالة الاستقرار و لكن بصورة بطيئة و بدون تذبذب

حالة الاخماد الحرج : و فيها يصل المؤشر الى الموقع النهائي بسرعة و بدون تذبذب

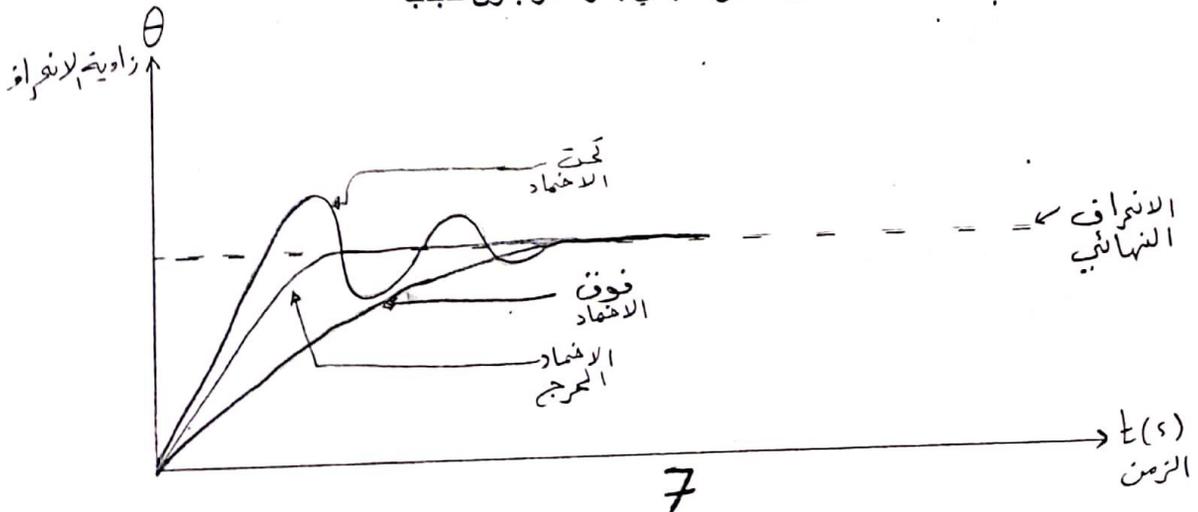


ملاحظة : للحصول على افضل النتائج ينظم الاخمد الى قيمة اقل بقليل من الحالة الحرجة


ملاحظة : يجب ان يؤثر نظام الاخمد على النظام المتحرك اثناء حركته فقط و لا يؤثر عليه في عند الاستقرار

طريقة الحصول على عزم الاخمد

١- الاحتكاك بالهواء : تستخدم هذه الطريقة مكبس مصنوع من الالمنيوم و يتصل بالنظام المتحرك . و يتحرك هذا المكبس داخل غرفة هوائية و عند حركة المؤشر يتحرك المكبس و يضغط على الهواء داخل الغرفة . الهواء المضغوط يدفع المكبس مولد عزم اخمد يعيق حركة المؤشر

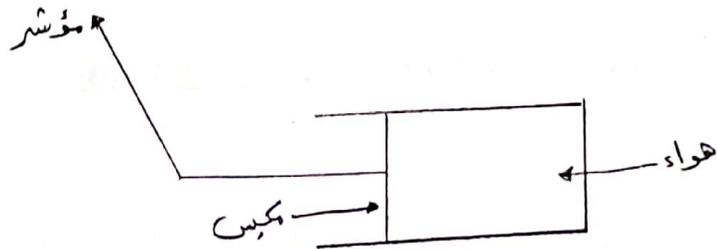

٢- الاحتكاك بالسائل : هذا مشابه للاحتكاك بالهواء و لكن عزم الاخمد يعتمد على لزوجة السائل

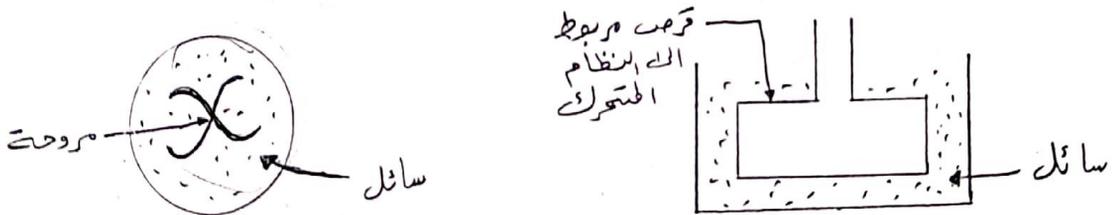


مواصفات السائل المستخدم

- ١- لا يتبخر بسرعة
- ٢- عازل جيد
- ٣- لا تتغير لزوجته مع تغير درجة الحرارة
- ٤- لا يسبب تآكل المعادن الملامسة له


ملاحظة : للحصول على افضل النتائج ينظم الاخمد الى قيمة اقل بقليل من الحالة الحرجة
 ملاحظة : يجب ان يؤثر نظام الاخمد على النظام المتحرك اثناء حركته فقط و لا يؤثر عليه في عند الاستقرار

طريقة الحصول على عزم الاخمد

١- الاحتكاك بالهواء : تستخدم هذه الطريقة مكبس مصنوع من الالمنيوم و يتصل بالنظام المتحرك . و يتحرك هذا المكبس داخل غرفة هوائية و عند حركة المؤشر يتحرك المكبس و يضغط على الهواء داخل الغرفة . الهواء المضغوط يدفع المكبس مولد عزم اخمد يعيق حركة المؤشر

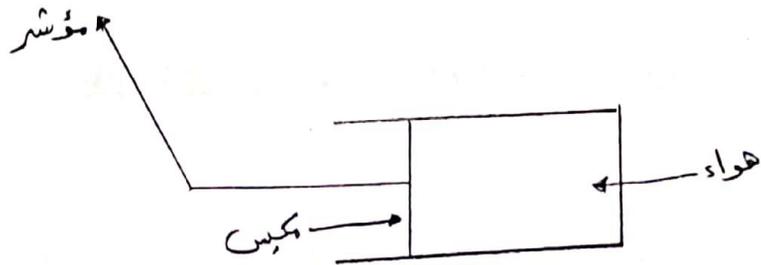


٢- الاحتكاك بالسائل : هذا مشابه للاحتكاك بالهواء و لكن عزم الاخمد يعتمد على لزوجة السائل

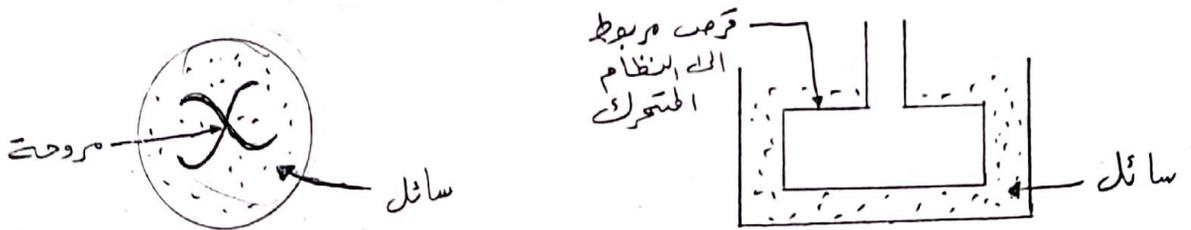


مواصفات السائل المستخدم

- ١- لا يتبخر بسرعة
- ٢- عازل جيد
- ٣- لا تتغير لزوجته مع تغير درجة الحرارة
- ٤- لا يسبب تآكل المعادن الملامسة له

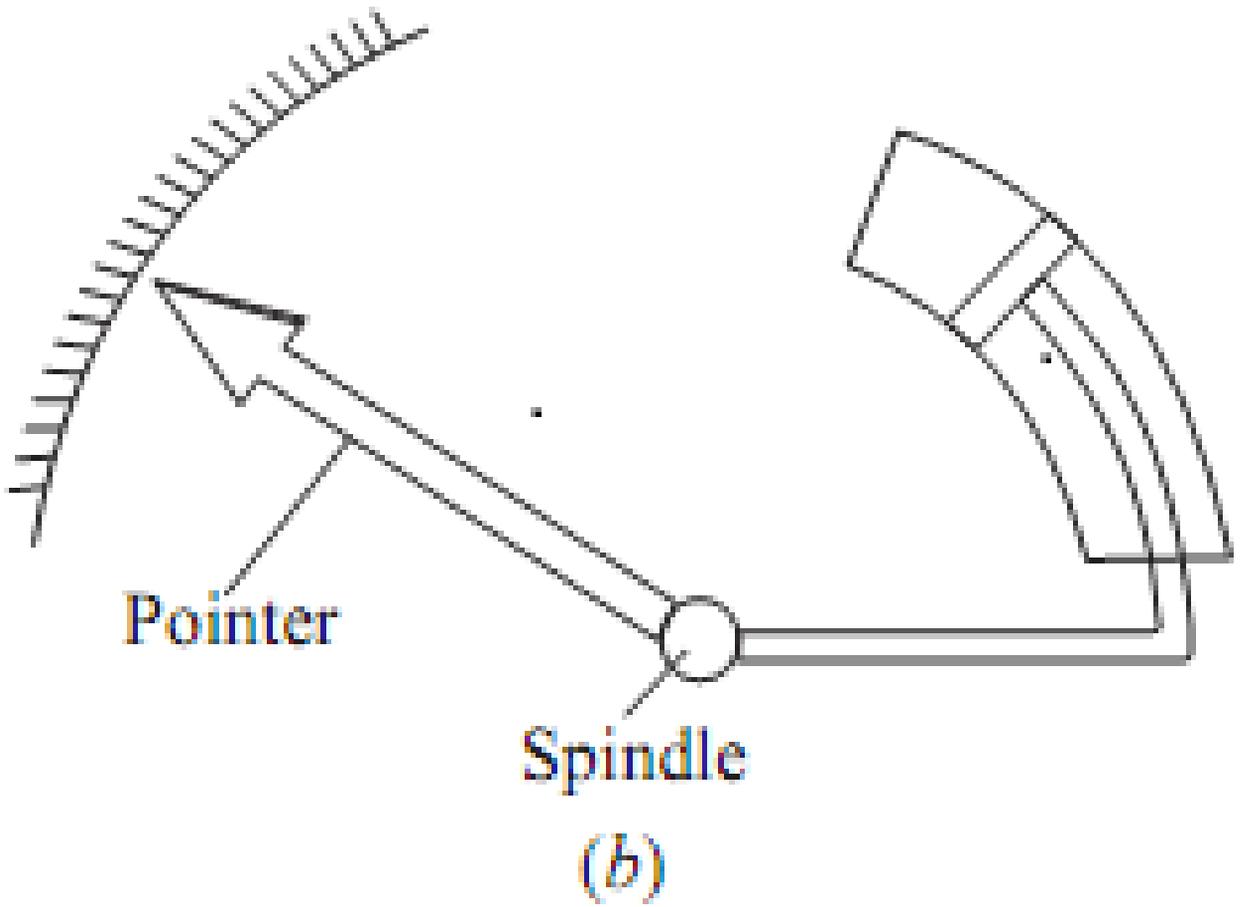

توليد عزم الاخماد عن طريق الاحتكاك بالهواء

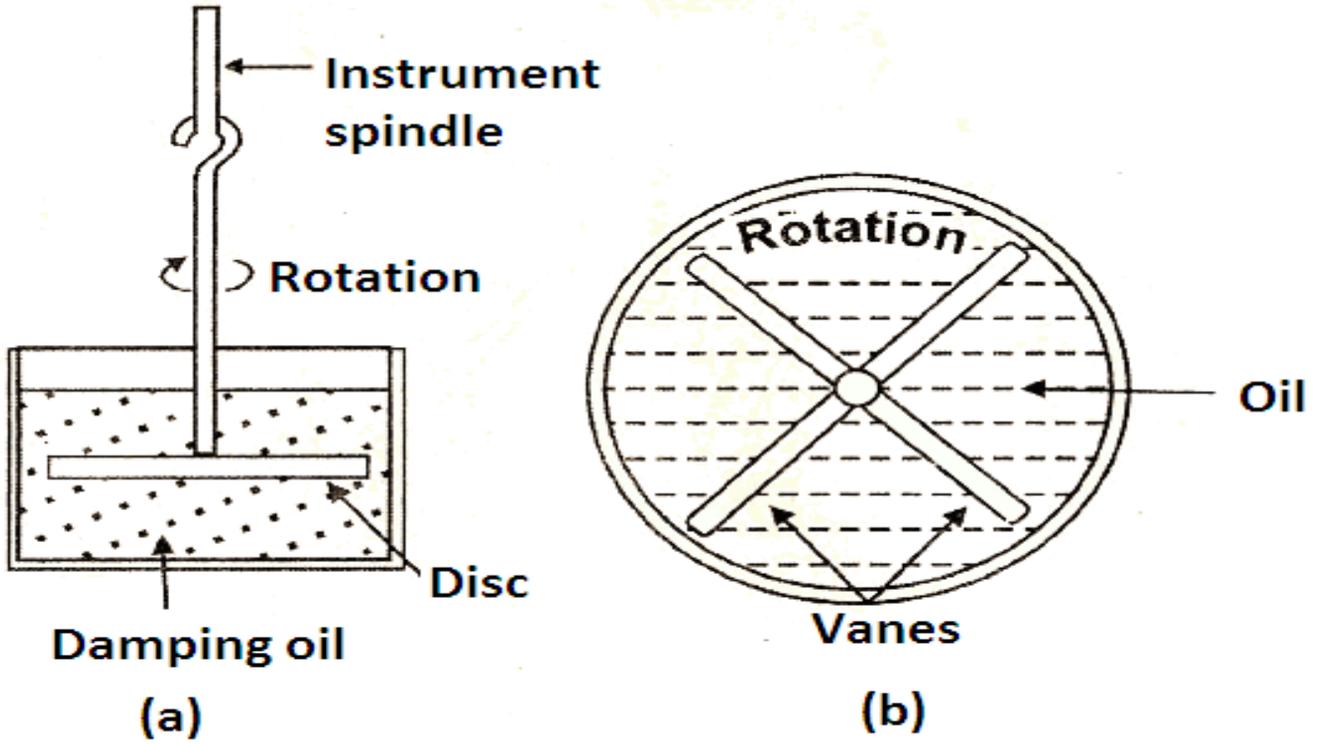

Fluid friction damping

توليد عزم الاخماد بواسطة الاحتكاك بالسائل

٣- طريقة التيارات الدوامة : تعتمد هذه الطريقة على القاعدة التي تنص على أن حيث ما توجد صفيحة معدنية من مادة موصلة كهربائياً و لكن غير مغناطيسية مثل النحاس أو الألمنيوم تتحرك في مجال مغناطيسي بحيث تتقاطع مع خطوط القوى المغناطيسية لتوليد تيارات دوامة في الصفيحة نتيجة التيارات الدوامة التي تنشأ قوى تعاكس المغناطيس ، تتناسب التيارات الدوامة مع سرعة النظام المتحرك لذلك إذا كانت شدة المجال المغناطيسي ثابت فإن القوى تتناسب سرعة النظام المتحرك و تكون قيمتها صفر عندما يكون النظام المتحرك في حالة سكون.

انواع الاجهزة المؤشرة :

- ١- اجهزة الملف المتحرك
- ٢- اجهزة الحديد المتحركة


اجهزة القياس ذو الملف المتحرك Moving Coil Instrument

هناك نوعان من الاجهزة


- ١- جهاز الملف المتحرك ذو المغناطيس الدائم . يستخدم لقياس الكميات المستمرة فقط
- ٢- جهاز الالكيتروداينوميتر . يستخدم لقياس الكميات المستمرة و المتناوبة

جهاز الملف المتحرك ذو المغناطيس الدائم PMMC Permanent Magnetic Moving Coil Instruments


يتألف المقياس من مغناطيس دائم و ملف ملفوف على اطار خفيف و مصنوع من مادة غير قابلة للتمغنت مثل النحاس او الألمنيوم و عنه يتولد العزم المخمد بتوليد التيارات الاعصارية . عند مرور تيار في الملف يتولد عزم الانحراف الذي يقوم بتحريك الاجزاء يوجد ملف حلزوني لتوليد عزم السيطرة.

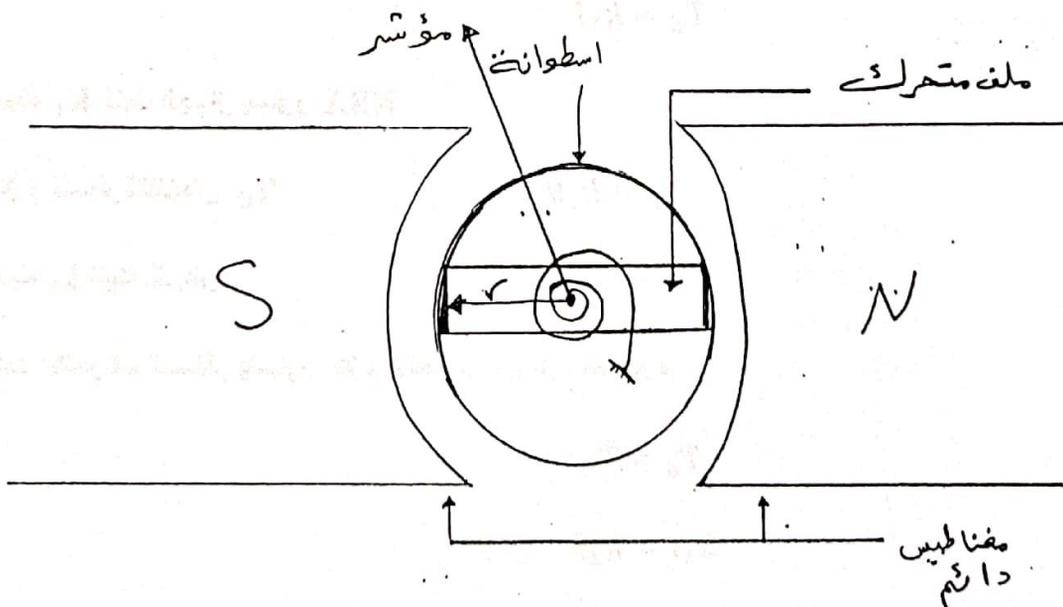

Metal former Damping force

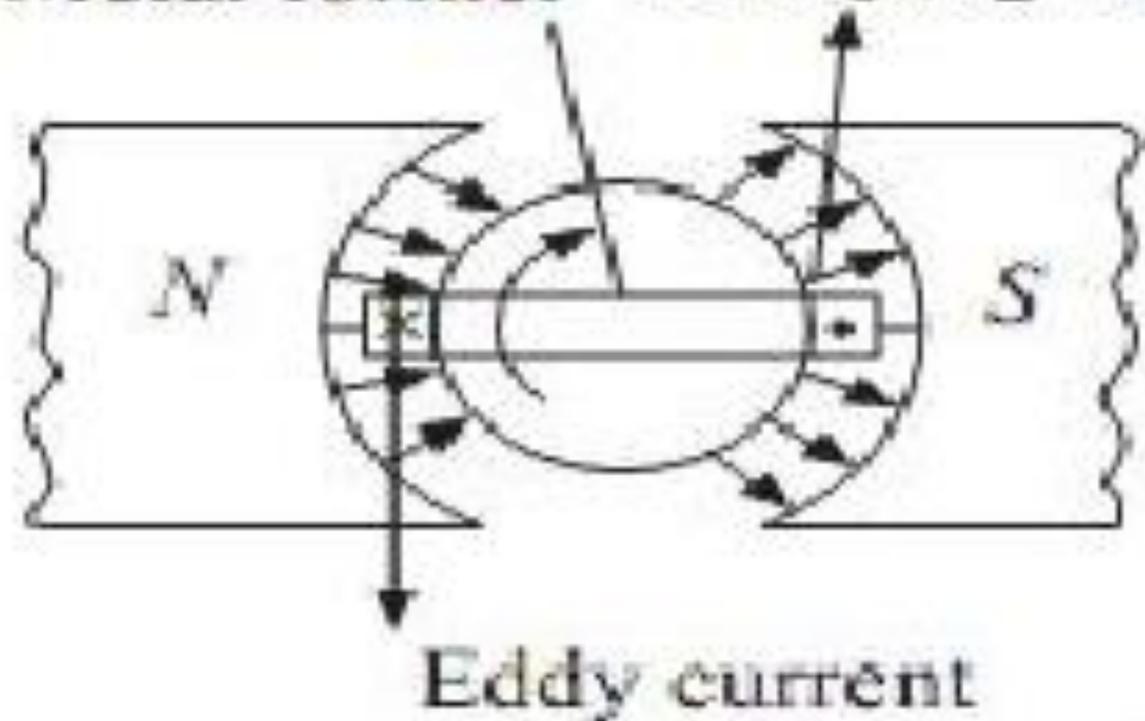



(b)

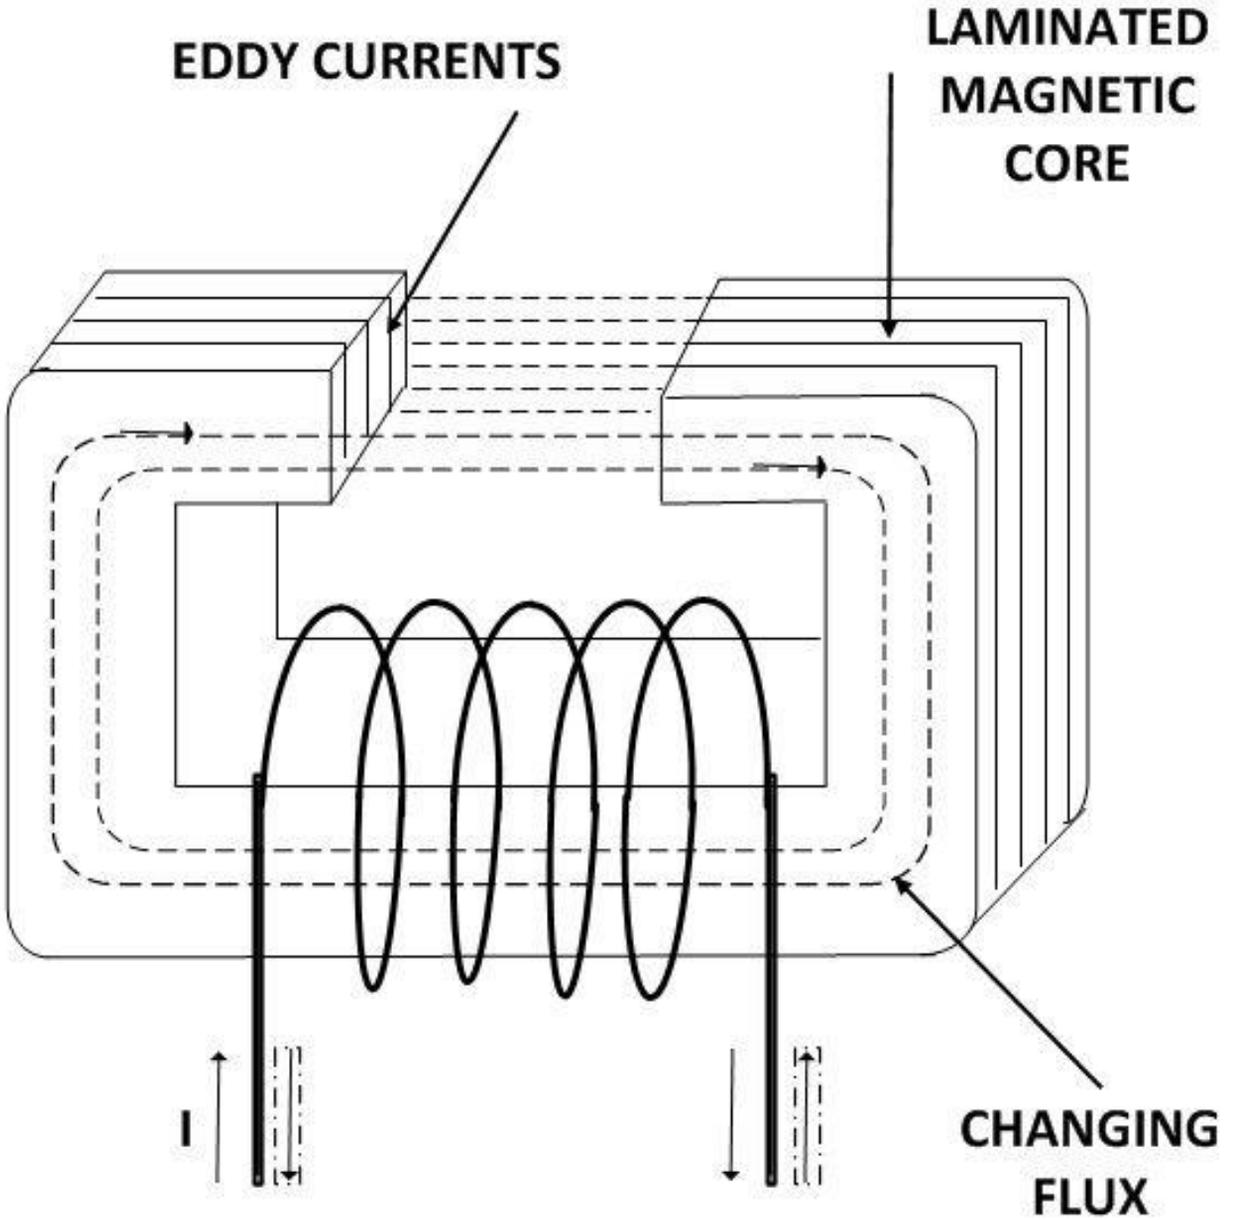

Circuit Globe

- ١- يكون القلب على شكل صفائح لتقليل التيارات الدوامية
- ٢- تسمى دوامة لأنها تدور في الحلقة المغلقة
- ٣- يكون القلب على شكل صفائح لتقليل التيارات الدوامية

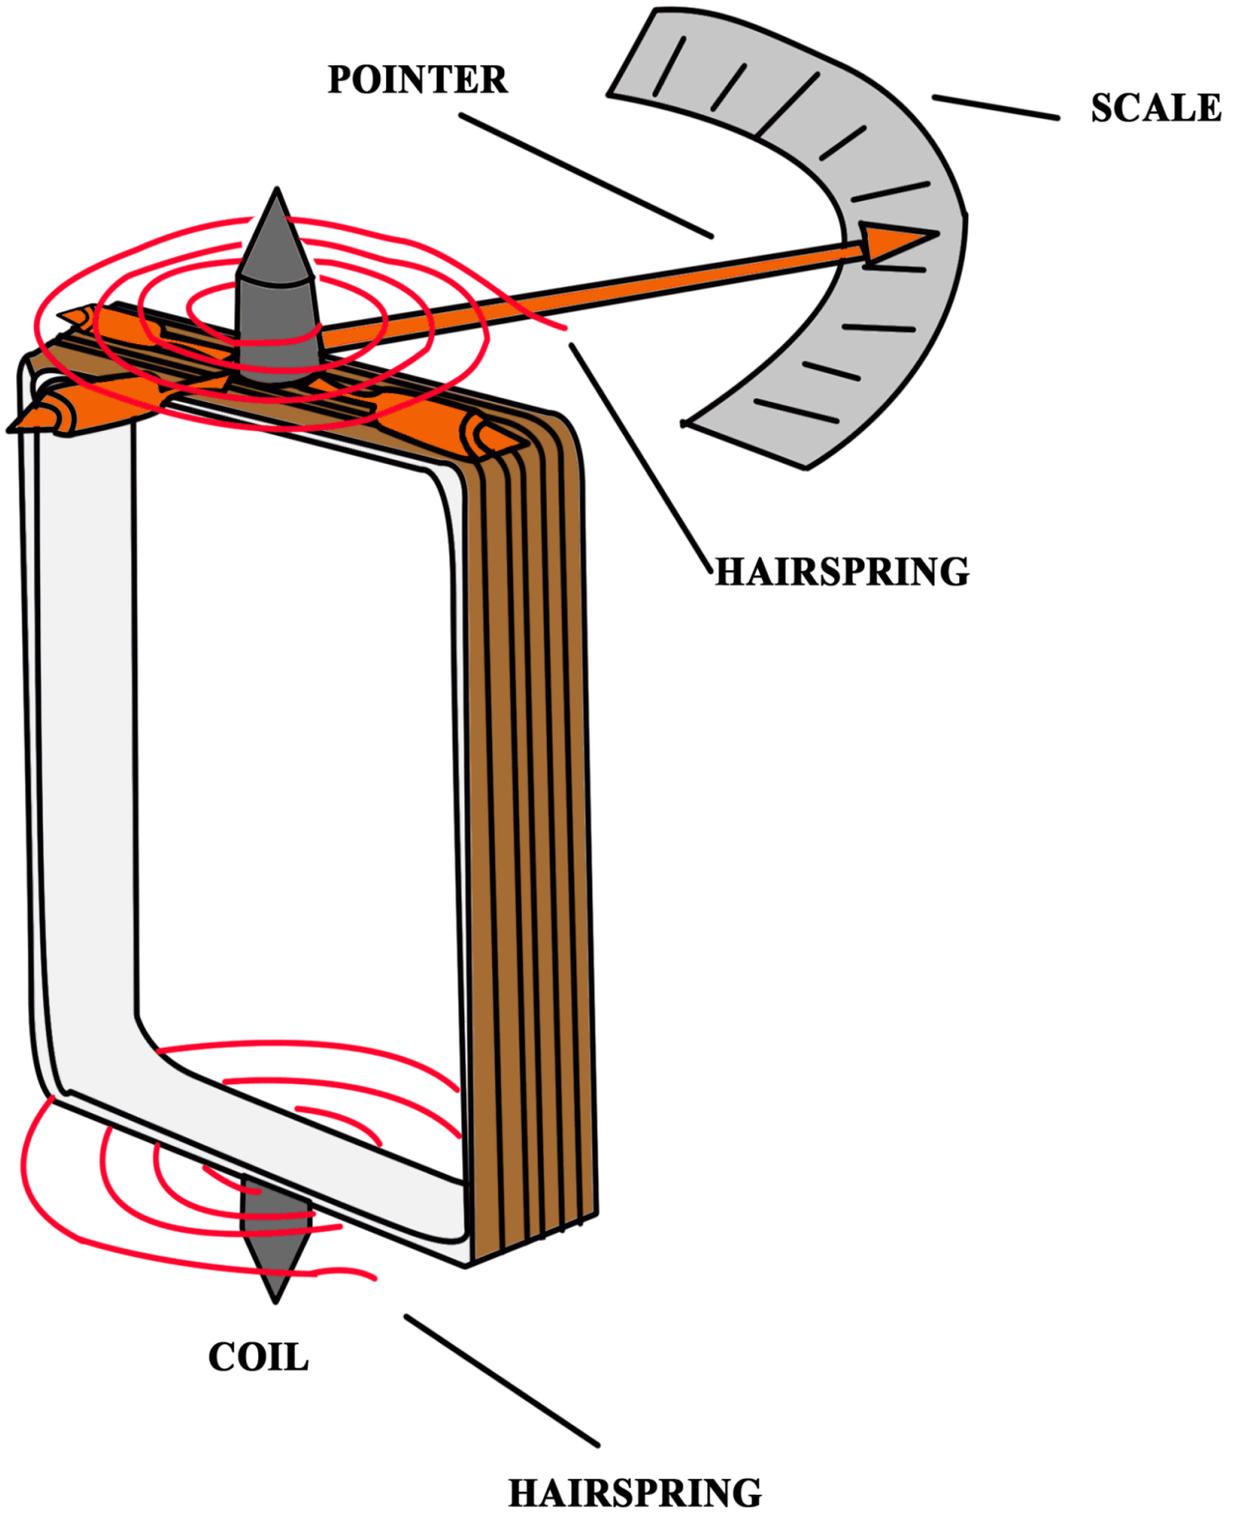

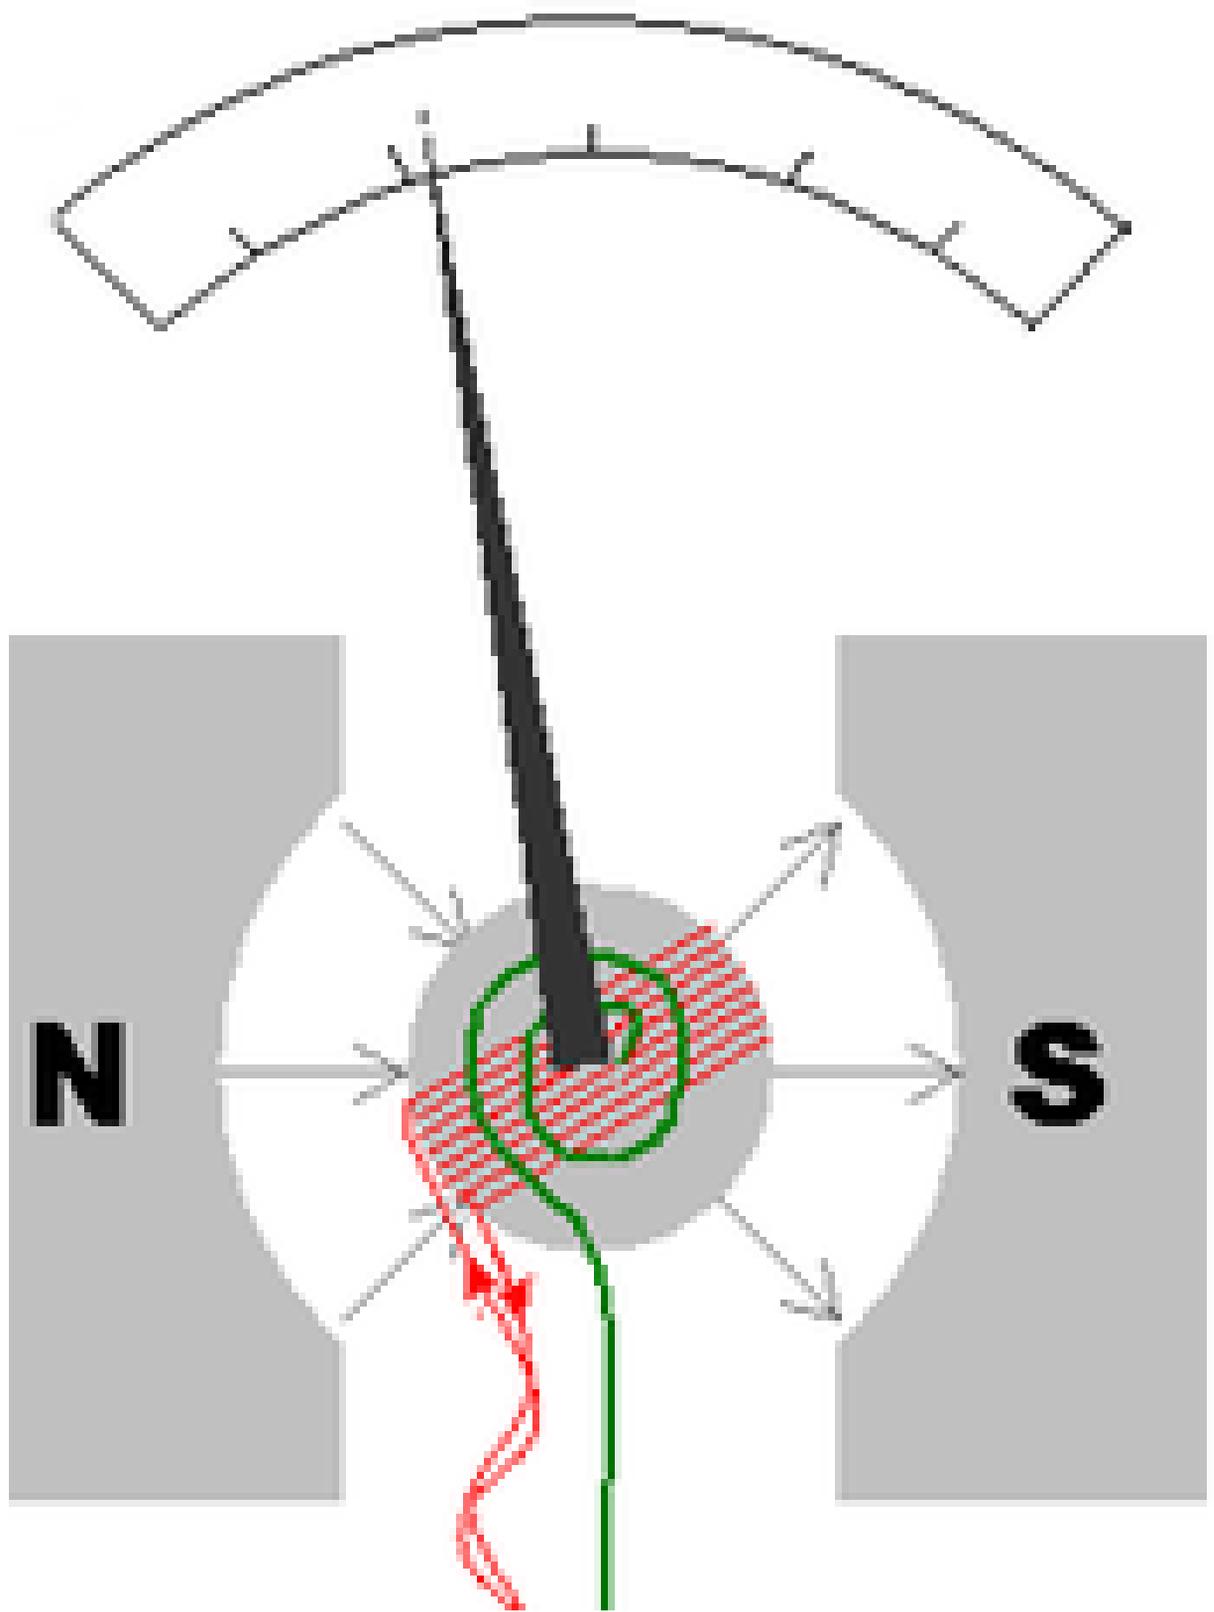



معادلة العزم Torque Equation

عند مرور التيار في ملف سوف يسبب نشوء قوة تؤثر على كل موصل في جوانب الملف تعطى في المعادلة :

$$F = BLI$$

كثافة الفيض المغناطيسي في الفجوة الهوائية = B

الطول الفعلي للموصل $L =$

التيار المار في الملف $I =$

هناك ضلعين اي قوتين المعادلة $2F = 2BLI$ و تحاول هاتين القوتين تدوير الملف حول نقطة تعليقه و التي تبعد مسافة r عن الضلع

عزم الانحراف الذي تسببه هذه القوى يساوي $T_d =$ القوة \times الازاحة

$$T_d = 2BLI * r = BI(2rL)$$

$$T_d = BIA$$

مساحة الملف $A =$

اذا كان الملف يحتوي N من الملفات تصبح معادلة العزم

$$T_d = NBIA$$

$$T_d = k_1 I$$

حيث K_1 ثابت الجهاز يساوي NBA

$$T_c = k_2 \theta$$

عزم السيطرة للناض T_c

حيث k_2 ثابت النابض

عند الانحراف المستقر يتساوى عزم الانحراف مع عزم السيطرة

$$T_d = T_c$$

$$k_1 I = k_2 \theta$$

$$\theta = \frac{k_1}{k_2} I$$

$$\theta \propto I$$

- ❖ ملاحظة :- اي ان زاوية الانحراف تتناسب طرديا مع التيار المار I
- ❖ ملاحظة :- اي ان العلاقة خطية و بالتالي فان تقسيم المقياس يكون منتظما

محاسن مقياس الملف المتحرك ذو المغناطيس الدائم

- ١- قدرتها الاستهلاكية صغيرة
- ٢- تدرجها منتظم
- ٣- عزمها المشغل كبير و نسبته لوزن المنظومة المتحركة عالية
- ٤- يمكن استخدام تفرعات للتيار او مقاومات على التوالي لتمديد قابلية المقياس للتيار و الفولتية
- ٥- لا تعاني من معايق التخلفية المغناطيسية
- ٦- عزم التخميد المتولد من التيارات الاعصارية (الدوامة) المتولدة في اطار الملف الفعلي
- ٧- كون ان المجال المشغل لها شديد فانها لا تتاثر بشكل ملحوظ بالمجالات الخارجية

معادلة العزم Torque Equation

عند مرور التيار في ملف سوف يسبب نشوء قوة تؤثر على كل موصل في جوانب الملف تعطى في المعادلة :

$$F = BLI$$

كثافة الفيض المغناطيسي في الفجوة الهوائية B

L = الطول الفعلي للموصل

I = التيار المار في الملف

هناك ضلعين اي قوتين المعادلة $2F = 2BLI$ و نحاول هاتين القوتين تدوير الملف حول نقطة تعليقه و التي تبعد مسافة r عن الضلع

عزم الانحراف الذي تسببه هذه القوى يساوي $T_d =$ القوة \times الازاحة

$$T_d = 2BLI * r = BI (2rL)$$

$$T_d = BIA$$

A = مساحة الملف

اذا كان الملف يحتوي N من الملفات تصبح معادلة العزم

$$T_d = NBIA$$

$$T_d = k_1 I$$

حيث K_1 ثابت الجهاز يساوي NBA

$$T_c = k_2 \theta$$

عزم السيطرة للنابض T_c


حيث k_2 ثابت النابض

عند الانحراف المستقر يتساوى عزم الانحراف مع عزم السيطرة

$$T_d = T_c$$

$$k_1 I = k_2 \theta$$

$$\theta = \frac{k_1}{k_2} I$$

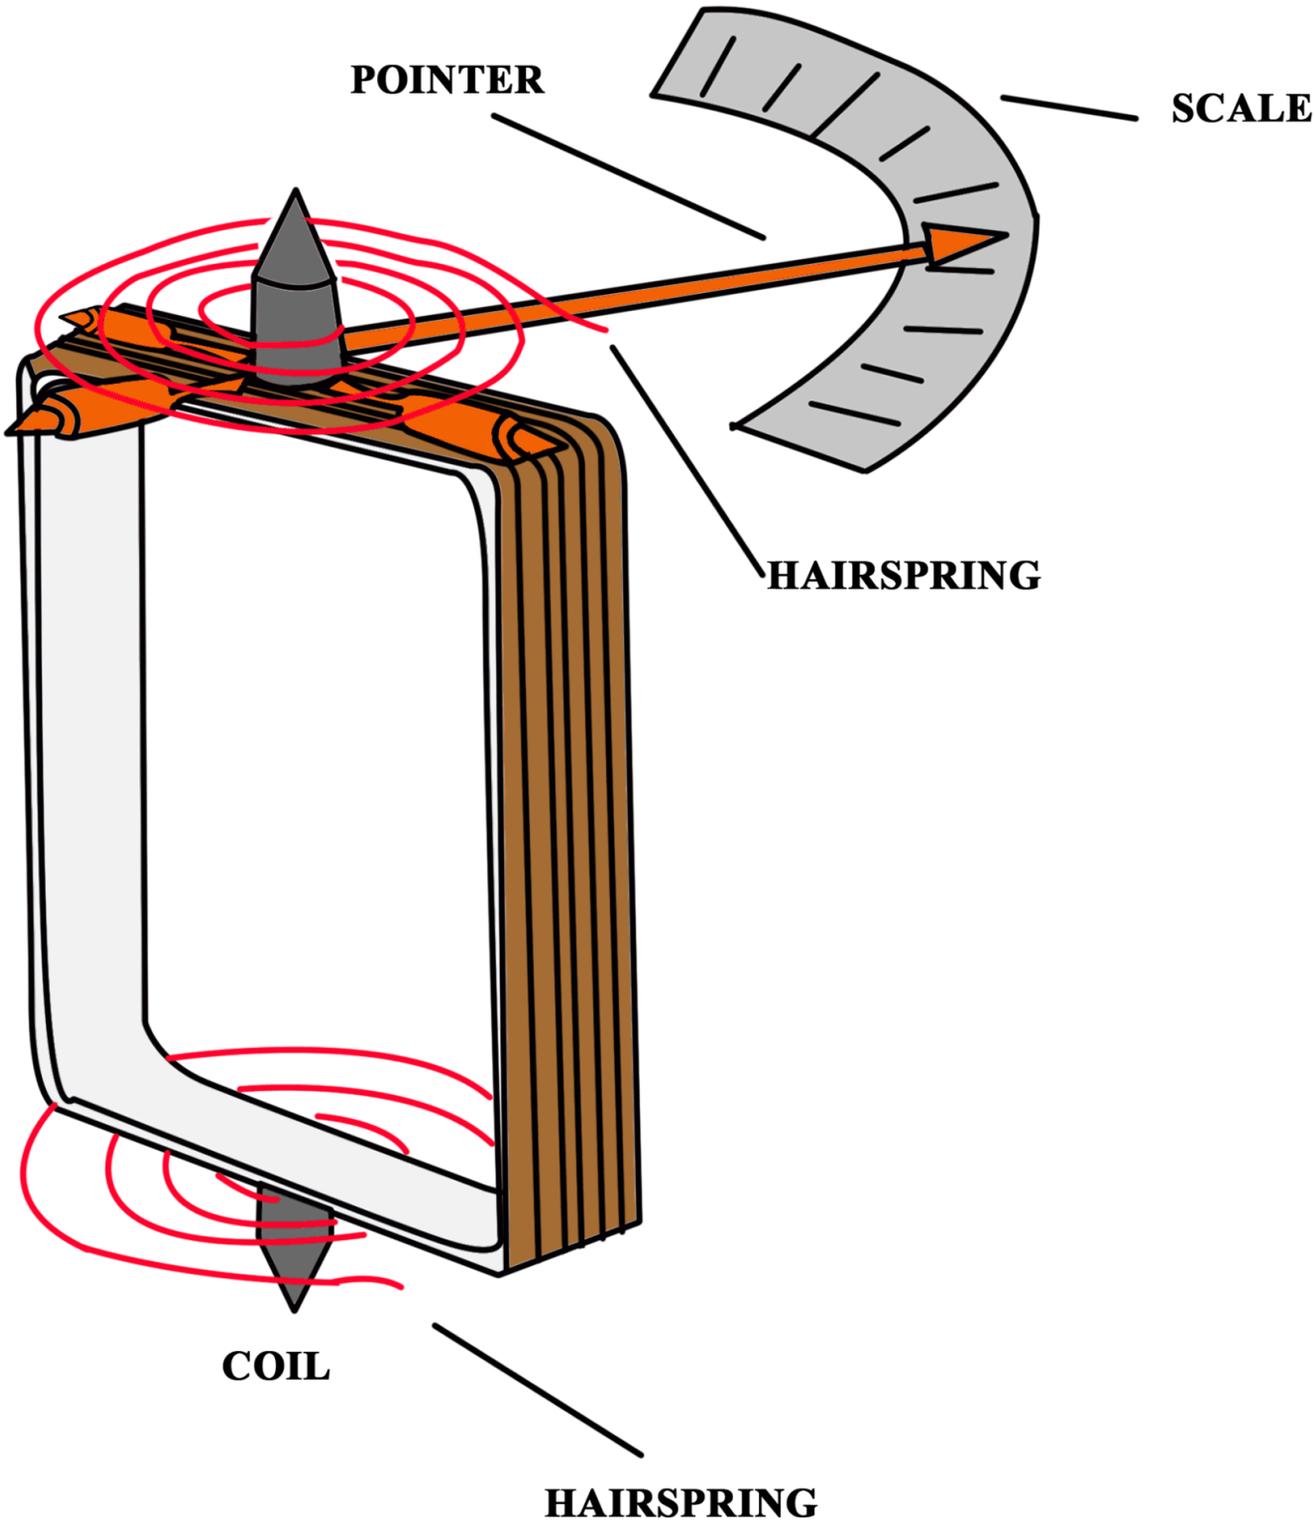

$$\theta \propto I$$

- ❖ ملاحظة :- اي ان زاوية الانحراف تتناسب طرديا مع التيار المار I
- ❖ ملاحظة :- اي ان العلاقة خطية و بالتالي فان تقسيم المقياس يكون منتظما

محاسن مقياس الملف المتحرك ذو المغناطيس الدائم

- ١- قدرتها الاستهلاكية صغيرة
- ٢- تدرجها منتظم
- ٣- عزمها المشغل كبير و نسبته لوزن المنظومة المتحركة عالية
- ٤- يمكن استخدام تفرعات للتيار او مقاومات على التوالي لتمديد قابلية المقياس للتيار و الفولتية
- ٥- لا تعاني من معايق التخلفية المغناطيسية
- ٦- عزم التخميد المتولد من التيارات الاعصارية (الدوامة) المتولدة في اطار الملف الفعل
- ٧- كون ان المجال المشغل لها شديد فأنها لا تتأثر بشكل ملحوظ بالمجالات الخارجية

ملاحظة :- ان المقياس التاشيري ذو القطعة الحديدية المتحركة ذو مقاومة داخلية (R) و محاثه (L) يعطي قراءة مختلفة في حالة ربطه الى مصدر مستمر او متناوب وذلك بسبب المحاثه الداخليه و لتصحيح ذلك الخطا الناتج تضاف متسعة على التوازي مع الملف لتقليل اثر المحاثه و تكون قيمتها كما يلي

$$C = 0.41 \frac{L}{R^2}$$

فاذا كانت (V_{ac}) هي قراءة المقياس للفولتية المتناوبة و كانت (Z_{ac}) ممانعة الجهاز في حالة ال AC فان

$$V_{ac} * I_{ac} = V_{dc} * I_{dc}$$

مثال (1) مقياس ذو الحديدية المتحركة لقياس الفولتية و كانت قراءته الصحيحة للفولتية المستمرة (200v)

اوجد : قراءة الجهاز عند استبدال الفولتية بأخرى متناوبة ذات تردد 50Hz علما أن مقاومة ملف المقياس 2000Ω و محاثته 1H و مربوط معه مقاومة على التوالي مقدارها 4000Ω

$$I_{dc} = \frac{V}{r + R} = \frac{200}{2000 + 4000}$$

$$I_{dc} = \frac{200}{6000} = 0.03333 \text{ A}$$

و عند استخدام الفولتية يظهر تاثير الممانعة (Z)

$$X_L = 2\pi fL = 2 * 3.14 * 50 * 1 = 314 \Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{6000^2 + 314^2} = 6008 \Omega$$


$$I_{ac} = \frac{V_{ac}}{Z} = 0.03328$$

$$V_{ac} * I_{ac} = V_{dc} * I_{dc}$$

$$V_{ac} * 0.03328 = 200 * 0.33333$$

$$V_{ac} = 200.3004 \text{ v}$$

يستخدم هذا النوع من المقاييس لقياس التيار و الفولتية من النوع المستمر (DC) و يمكن استخدامه لقياس الكميات المتناوبة بعد اضافة دوائر التوحيد (Rectifier)

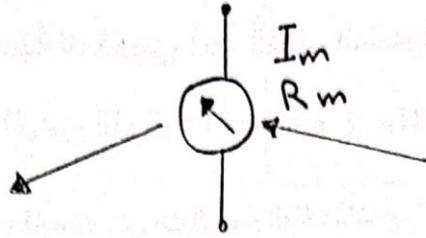

رمز جهاز الملف المتحرك ذو المغناطيس الدائم PMMC

R_m المقاومة الداخلية لجهاز الملف المتحرك

I_m تيار أقصى انحراف للجهاز Full Scale Deflection Current

V_m أقصى فولتية انحراف للجهاز Full Scale Deflection Voltage

$$V_m = I_m R_m$$

كيفية زيادة الامكانية القياسية للمقاييس ذات الملف المتحرك ذو المغناطيس الدائم

DC Current لقياس التيار المستمر PMMC

عندما نريد قياس تيار تتجاوز امكانية مقياس PMMC نستعين بمفرعات التيار (Shunt Resistor).

مفرع التيار عبارة عن مقاومة واطنة تربط على التوازي مع المقياس كي تقوم بالسماح لجزء قليل من التيار بالمرور بالمقياس و الجزء الاكبر يمر بالمقاومة R_{sh} و I التيار المراد قياسه

$$I = I_{sh} + I_m$$

$$I_{sh} = I - I_m$$


$$V_{AB} = I_{sh} R_{sh}$$

$$V_{CD} = I_m R_m$$

$$I_{sh} R_{sh} = I_m R_m$$

$$R_{sh} = \frac{I_m R_m}{I_{sh}}$$

$$R_{sh} = \frac{I_m R_m}{I - I_m}$$

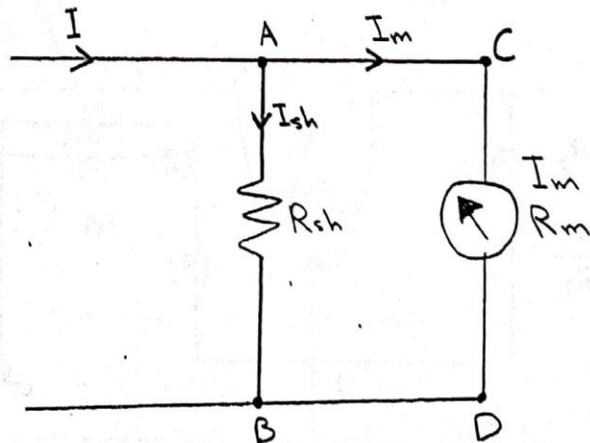

قدرة المقاومة المضافة على التوازي $P_S = I_{sh}^2 R_{sh}$

كيفية زيادة الامكانية القياسية للمقاييس ذات الملف المتحرك ذو المغناطيس الدائم

DC Voltage PMMC لقياس الفولتية المستمرة

يمكن قياس الفولتيات المختلفة باضافة مقاومات على التوالي مع الملف ذات قيم تتناسب مع الفولتية المراد قياسها و تدعى بالمضاعفات وبحيث V الفولتية المراد قياسها و R_S المقاومة المضافة على التوالي مع الملف المتحرك

$$V_m = I_m R_m$$


$$V_S = I_m R_S$$

$$V = V_S + V_m$$

$$V = I_m R_S + I_m R_m$$

$$I_m R_S = V - I_m R_m$$

$$R_S = \frac{V - I_m R_m}{I_m}$$

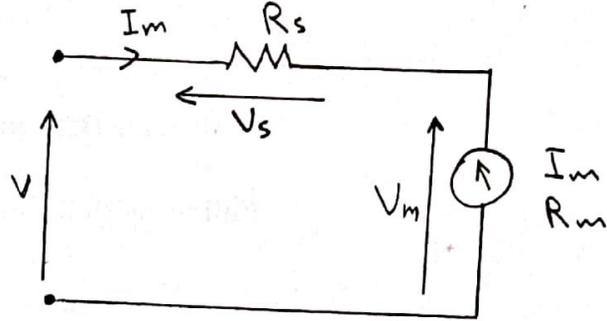

قدرة المقاومة المضافة P_S

$$P_S = I_m^2 R_S$$

$$S = \frac{1}{I_m}$$

(1)

حساسية الفولتمتر S هي مقلوب تيار اقصى انحراف

R_T المقاومة الكلية للفولتمتر

$$R_T = R_S + R_m$$

(2)

$$I_m = \frac{V}{R_T}$$

(3)

بتعويض معادلة (3) في معادلة (1) نحصل على

$$S = \frac{1}{V} = \frac{R_T}{V}$$

وحدة الحساسية هي Ω/V

كيفية زيادة الامكانية القياسية للمقاييس ذات الملف المتحرك ذو المغناطيس الدائم

DC Voltage PMMC لقياس الفولتية المستمرة

يمكن قياس الفولتيات المختلفة باضافة مقاومات على التوالي مع الملف ذات قيم تتناسب مع الفولتية المراد قياسها و تدعى بالمضاعفات وبحيث V الفولتية المراد قياسها و R_S المقاومة المضافة على التوالي مع الملف المتحرك

$$V_m = I_m R_m$$


$$V_S = I_m R_S$$

$$V = V_S + V_m$$

$$V = I_m R_S + I_m R_m$$

$$I_m R_S = V - I_m R_m$$

$$R_S = \frac{V - I_m R_m}{I_m}$$

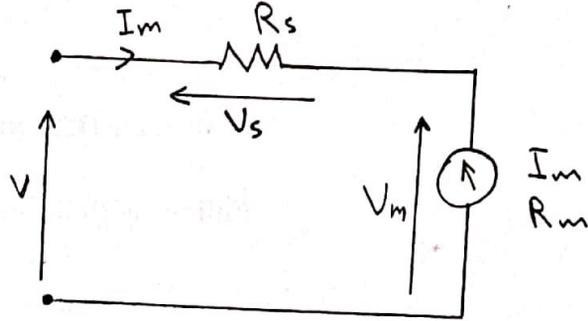

قدرة المقاومة المضافة P_S

$$P_S = I_m^2 R_S$$

$$S = \frac{1}{I_m}$$

(1)

حساسية الفولتمتر S هي مقلوب تيار اقصى انحراف

R_T المقاومة الكلية للفولتمتر

$$R_T = R_S + R_m$$

(2)

$$I_m = \frac{V}{R_T}$$

(3)

بتعويض معادلة (3) في معادلة (1) نحصل على


$$S = \frac{1}{V} = \frac{R_T}{V}$$

وحدة الحساسية هي Ω/V

$$R_T = S V$$

$$R_S + R_m = S V$$

$$R_S = S V - R_m$$

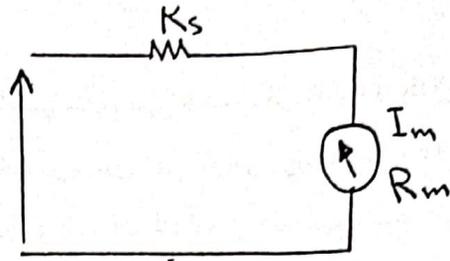


الاحتياطات الواجب اتخاذها عند استخدام جهاز الفولتميتر

- 1- يجب ربط الفولتميتر على التوازي مع المكون المراد قياس فولتيته
- 2- يجب ربط الفولتميتر بالطبقة الصحيحة لأن الخطأ في القطبية يعمل على انحراف المؤشر بالاتجاه المعاكس مما يسبب عطل الجهاز في بعض الاحيان
- 3- عند استخدام الفولتميتر متعدد المقاييس يجب البدء بأعلى مدى و من ثم تقليل المدى لحين الوصول الى المدى المناسب
- 4- معالجة تأثير التحميل باختيار المقياس المناسب (ذو الحساسية العالية)


أجهزة قياس التيار المتناوب

يمكن استخدام جهاز الملف المتحرك لقياس التيار المتناوب لكن يجب إجراء بعض التقنيات للحصول على عزم دوران باتجاه واحد و من هذه الطرق تقويم التيار المتناوب الى تيار مستمر قبل تسليطه على الملف او استخدام اجهزة قياس تعتمد حركة المؤشر فيها على التأثيرات الحرارية او الجذب المغناطيسي الكهروستاتيكي

الدائنوميتر Dynamometer

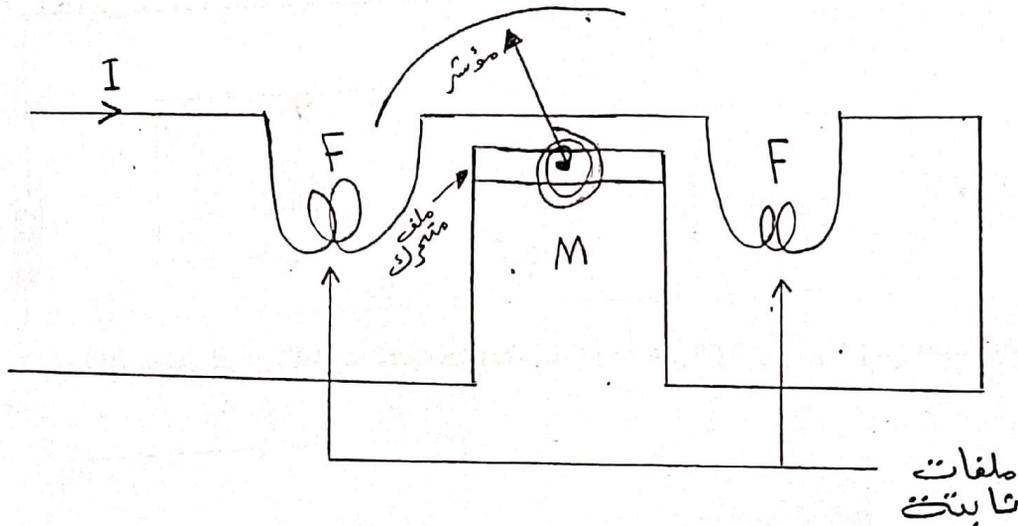

هو احد الاجهزة المهمة لقياس التيار المتناوب و خاصة عند الترددات الواطنة نسبيا كما يمكن استخدامه لقياس التيار المستمر .

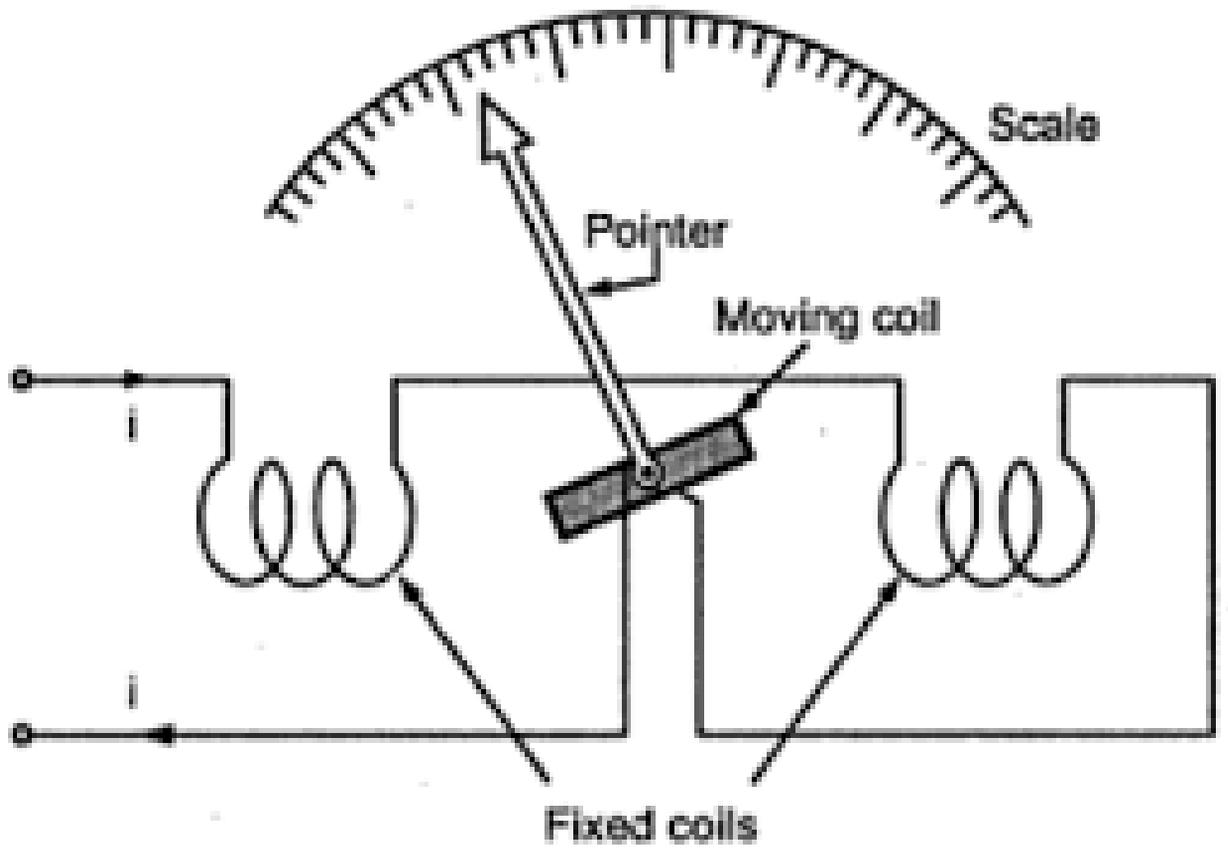

يتكون الجهاز من ملفين احدهما متحرك يتحرك في مجال مغناطيسي متولد من الملف الاخر الثابت و يكون الملف الثابت مجزأ من جزئين متساويين . و يكون الملف المتحرك و الثابت مربوطين على التوالي . ويتصل بالجزء المتحرك مؤشر أما الملف الثابت فيكون ذا قلب هوائي لتقليل خسائر الهسترة و التيارات الدوامية و يولد عزم السيطرة بواسطة النابض . أما عزم الأخماد فيتولد بواسطة صفائح من الالمنيوم مثبتة على محور الدوران و تتحرك داخل حاوية هواء ذات مقطع على شكل قطاع دائري

عزم الانحراف T_d

$$T_d = NBIA \quad N.m$$


$$T_d \propto BI$$

$$B \propto I$$


$$T_d \propto I^2$$

لأن كثافة الفيض المغناطيسي B للملف الثابت تعتمد على التيار I بسبب الربط على التوالي لذلك عزم الانحراف يتناسب مع مربع التيار . ومن العلاقة الاخيرة نستنتج ان الجهاز يستخدم لقياس التيار المتناوب و التيار المستمر لكن اذا استخدم الجهاز لقياس التيار المستمر يكون التدرج غير منتظم و مزدحم في بدايته أما اذا استخدم لقياس التيار المتناوب فيكون التدرج بدلالة الجذر التربيعي لعدل مربع التيار (القيمة الفعالة)


1- يستخدم الجهاز كأميتر لقياس التيار الواطي

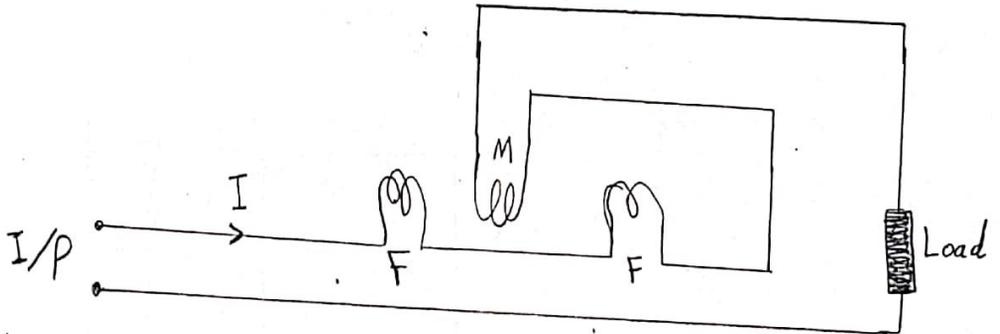

2- يستخدم كأميتر لقياس التيارات العالية حيث تضاف مقاومة على التوازي (R_{sh}) مع الملف المتحرك

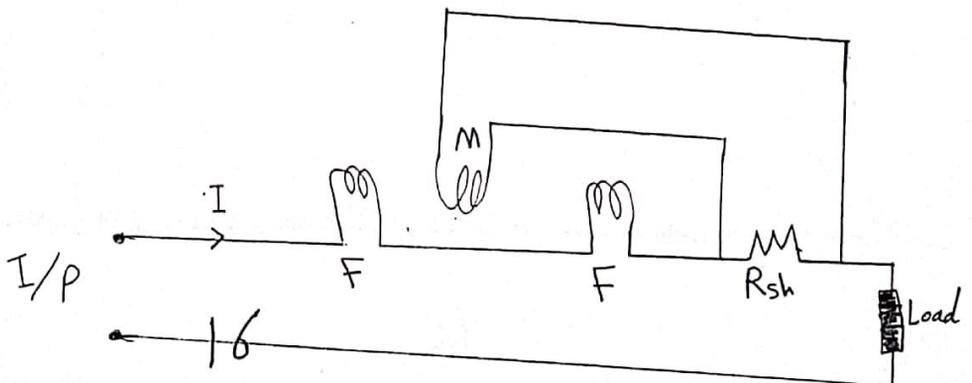

3- يستخدم كجهاز فولتمتر . تربط مقاومة (R_s) ذات قيمة عالية على التوالي مع الملف المتحرك و الثابت

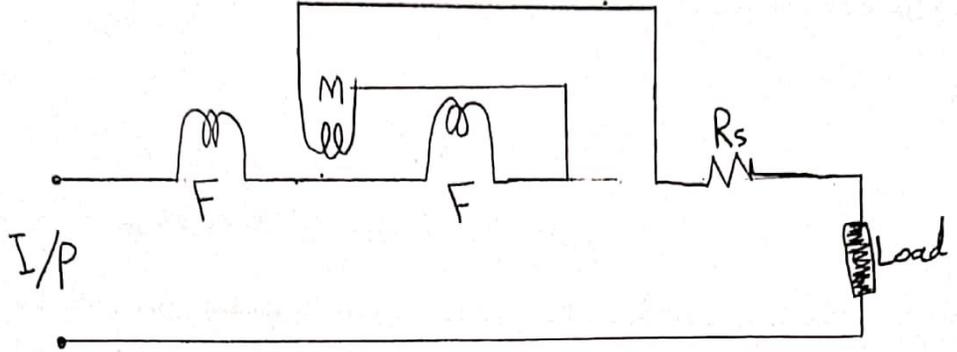

مساوى جهاز الداينوميتر

- 1- استهلاك قدرة عالية بسبب ان التيار المراد قياسه يمر في الملفات الثابتة و المتحركة
- 2- المجال المغناطيسي الناتج من مرور التيار في الملف الثابت ضعيف بالمقارنة بالمجال المغناطيسي المتولد من المغناطيس الدائم بسبب القلب الهوائي للملف الثابت

أجهزة القياس ذات الحديد المتحركة

يستخدم هذا الجهاز لقياس التيار المتناوب والمستمر ولكن بصورة عامة يستخدم الكميات المتناوبة وهناك نوعان منها

١- نوع التجاذب

٢- نوع التنافر


وفي كلا النوعين يمرر التيار المراد قياسه خلال ملف لتوليد المجال المغناطيسي

* عند استخدام هذا الجهاز كأميتر يكون الملف ذو سلك سميك وبعده قليل من اللفات وذلك يجعل مقاومة الأميتر قليل لانه

يربط على التوالي مع الدوائر الكهربائية

* وعند استخدامه كفولتميتر يكون الملف ذو سلك رفيع وبعده كبير من اللفات وذلك لجعل مقاومة الملف كبيرة لكي يسحب

تيار قليل لأن الفولتميتر يربط على التوازي مع الدوائر الكهربائية

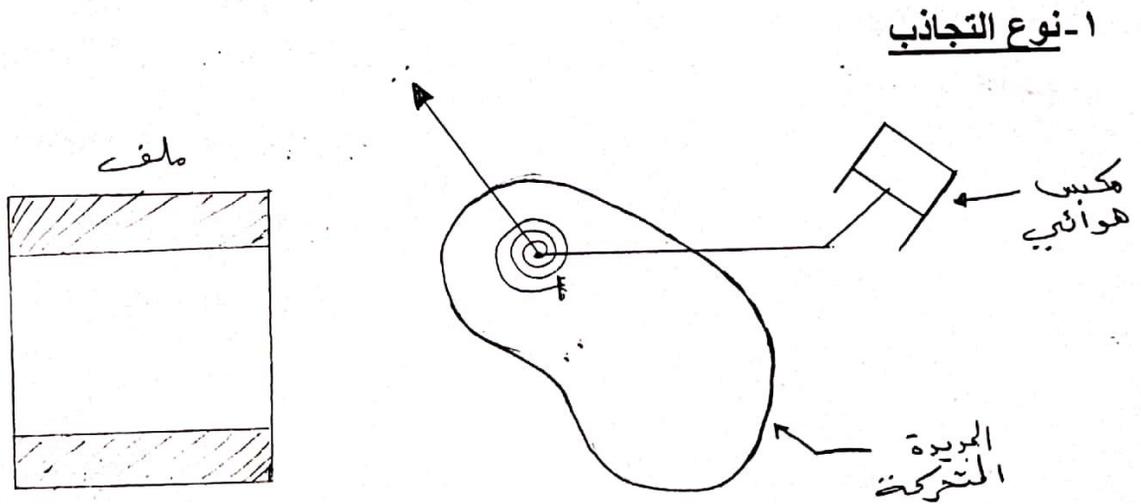

يتكون هذا النوع من قطعة حديدية على شكل بيضوي موضوعة بالقرب من ملف ذي قلب هوائي وترتكز القطعة بحيث تستطيع الدوران ضد نظام النوابض .

وعند مرور تيار في الملف فإنها تنجذب الى داخل الملف لأنه سوف يتولد مجال مغناطيسي يمغنط القطعة الحديدية بقطبية مخالفة لقطبية الملف مما يؤدي الى انجذابها .

ان مقدار انحراف المؤشر يتناسب طردياً مع شدة المجال المغناطيسي والذي بدوره يتناسب مع شدة التيار الكهربائي المار في الملف .



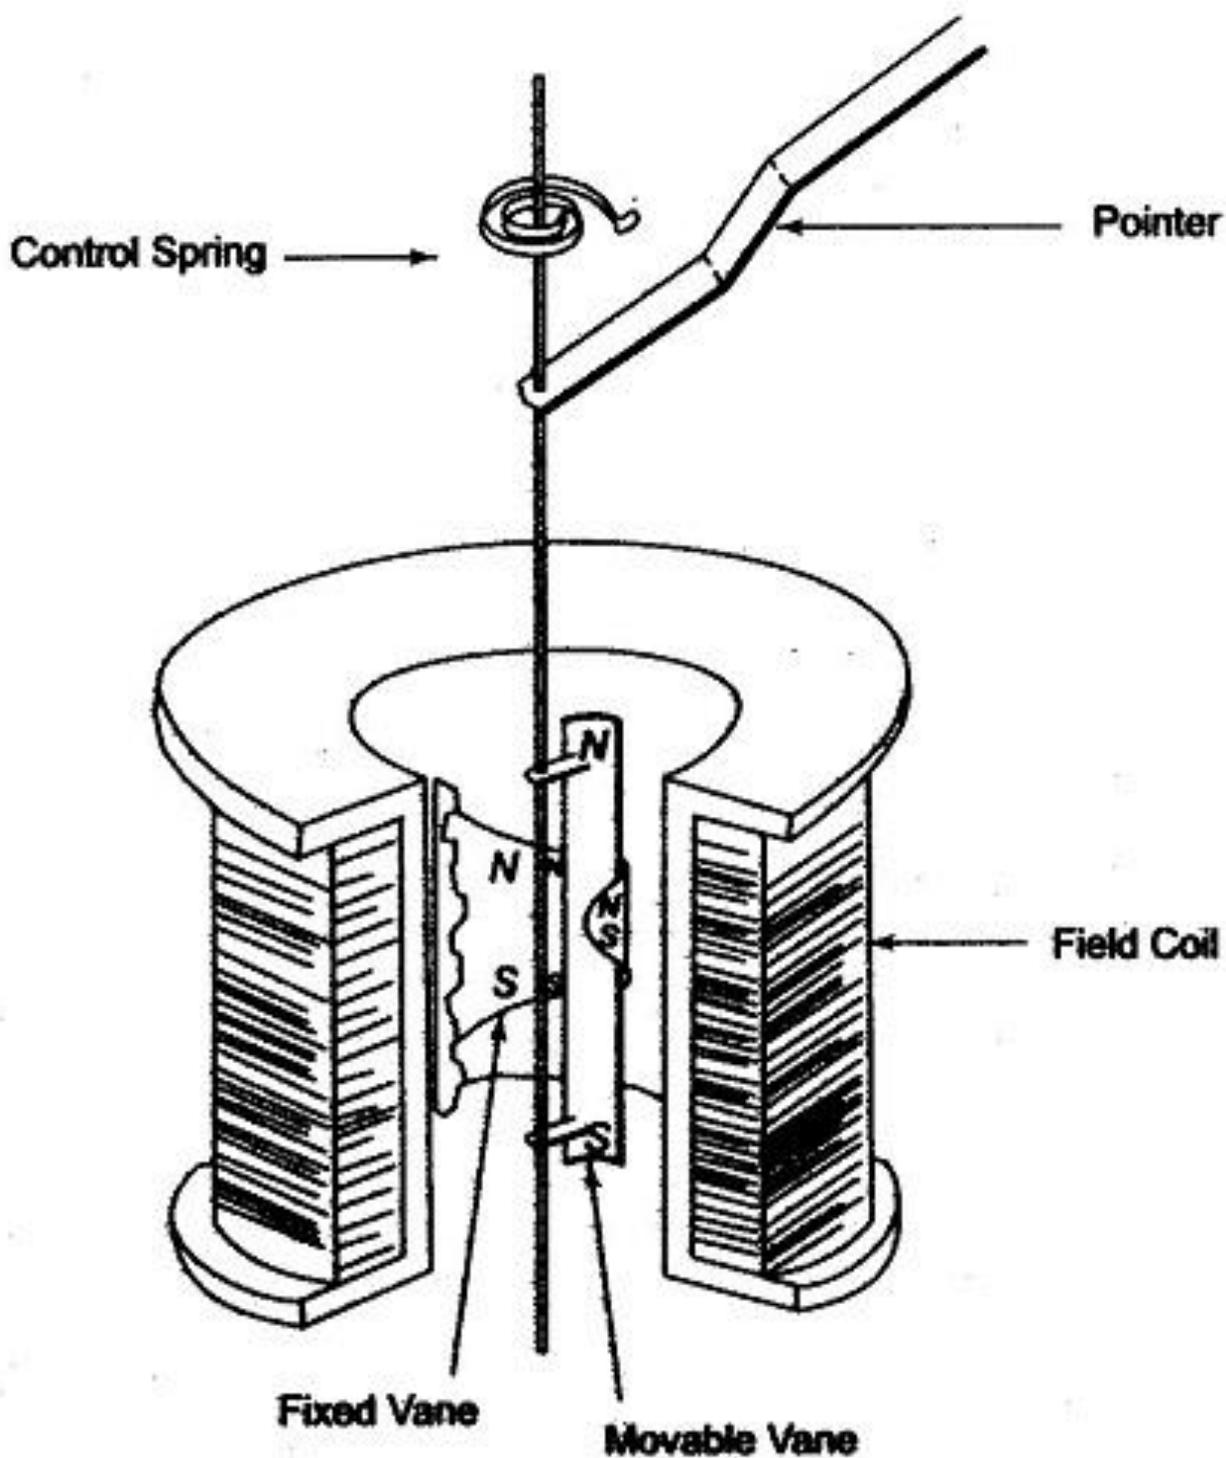


Fig. 2.9 ■■■ Concentric Iron Vane (Repulsion Type)

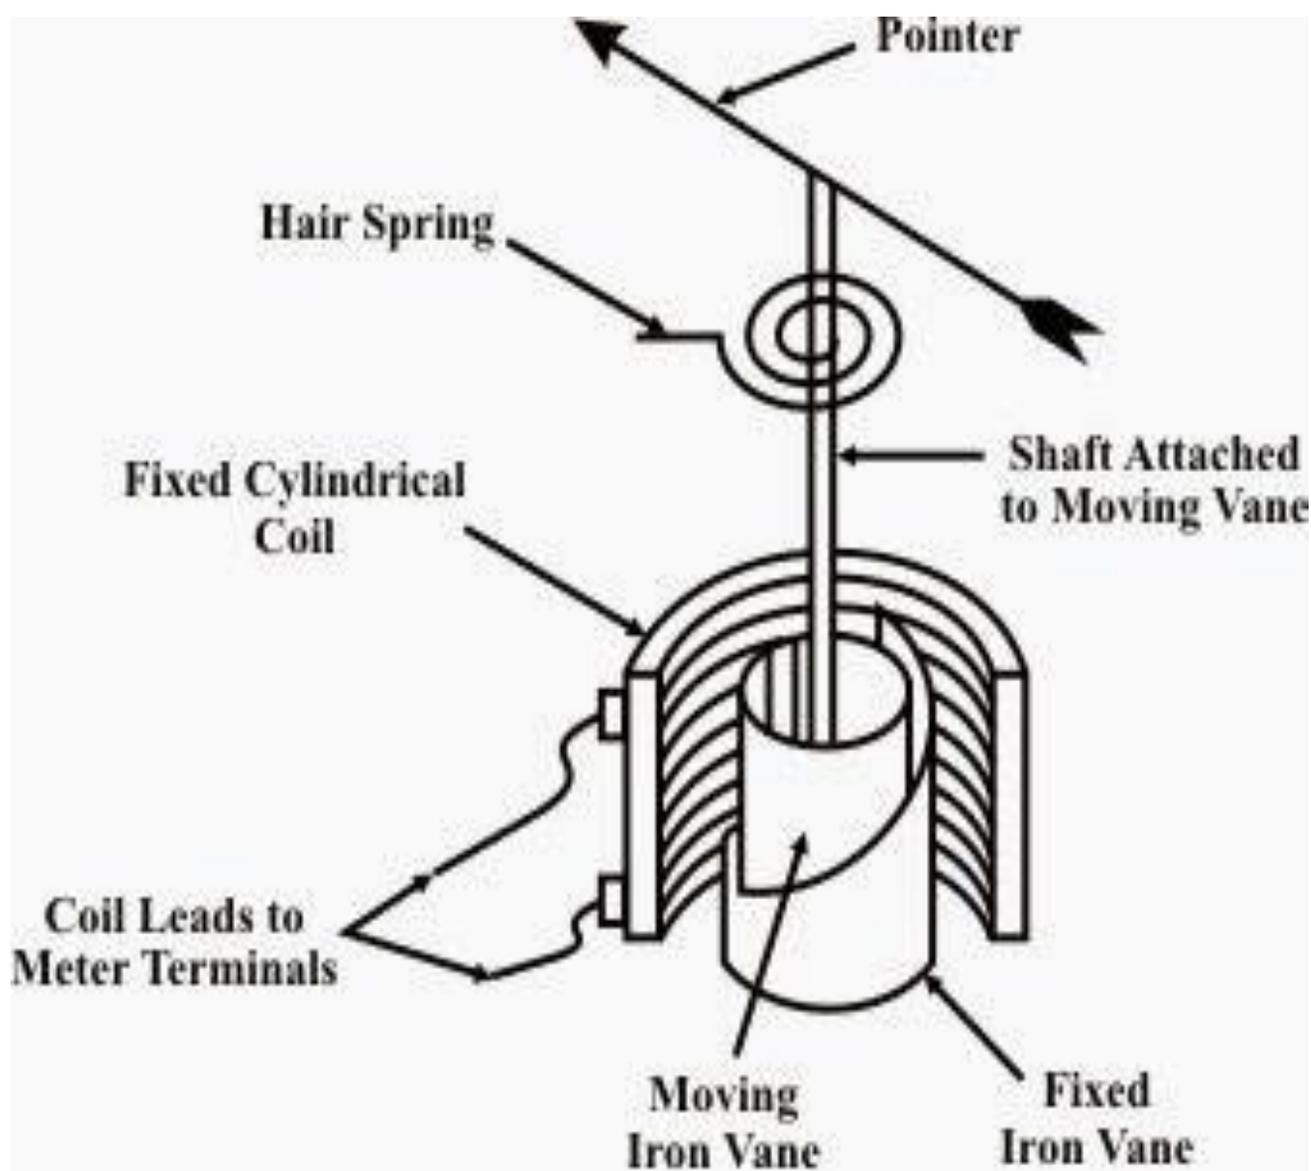

Repulsion type.

٢- نوع التناثر

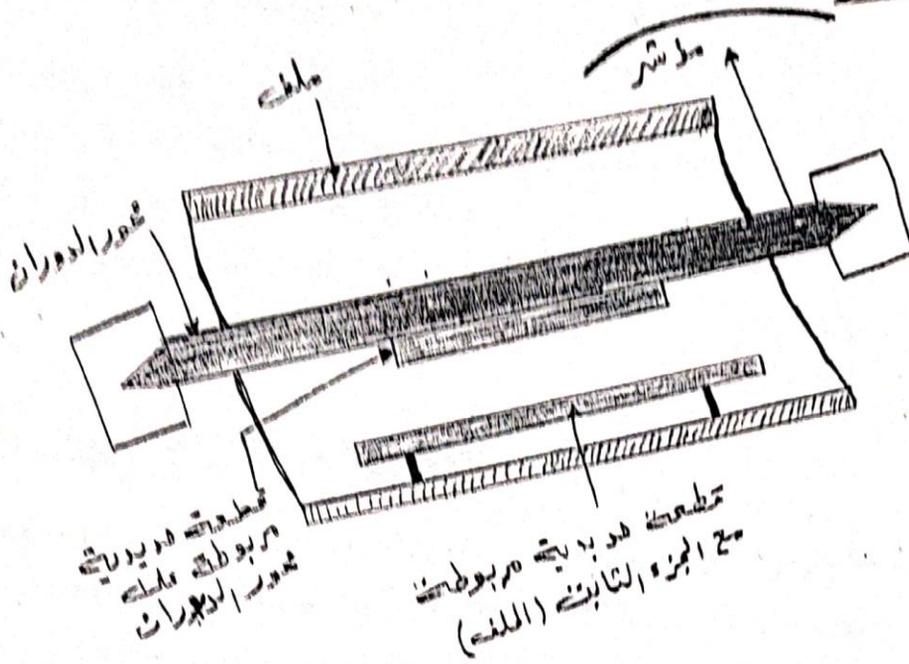

في هذه الحالة وضعت قطعتان من مادة حديدية مغناطيسية داخل ملف احدهما في الفراغ بينما ربطت الاخرى بواسطة ذراع قصيرة الى محور الدوران . فعند مرور التيار في الملف يولد مجال مغناطيسي يؤدي الى تمغنط الحديدتين بنفس القطبية ومن ثم تنافرهما وهذا التنافر بسبب حركة الحديد المتحركة والمؤشر المثبت على محور الدوران .

* عزم السيطرة متولد من سيطرة النابض او الجاذبية الارضية .

* عزم الانحراف ناتج من قوة التنافر .

* عزم الاخمد يتولد بواسطة احتكاك الهواء الموجود داخل اسطوانة مع مكبس يتحرك بداخلها ومرتبطة بمحور الدوران .

محاسن اجهزة الحديد المتحركة

١- يستخدم لقياس كل من A_c & D_c .

٢- ذات كلفة قليلة

٣- ذات متانة عالية


٤- بساطة تركيب الاجزاء الثابتة في الجهاز

مساوي أجهزة الحديد المتحركة

- ١- المدى غير منتظم .
- ٢- القدرة المستهلكة عالية مما يسبب خطأ كبير في قياس الفولتيات القليلة .
- ٣- التغيير في التردد يسبب خطأ كبير في الدائرة .
- ٤- توجد نسبة خطأ ناتجة من ظاهرة الهسترة في الاجزاء الحديدية .

مقياس القدرة احادي الطور (الاليكتروداينموميتر)

الاليكتروداينموميتر (الواطميتر) يتكون من ملفين ملف ثابت ويعرف (بملف التيار) وهو منقسم الى قسمين متساويين وملف متحرك ويعرف (بملف الفولتية) يوضع بين قسمي ملف التيار . ان التيار I_1 يمر في ملف التيار وهو المسؤول عن توليد مجال مغناطيسي متناسب مع تيار الحمل . بينما التيار I_2 الذي يمر بملف الفولتية ويتناسب مع فولتية المصدر يولد مجال مغناطيسي متناسب مع فولتية المصدر .

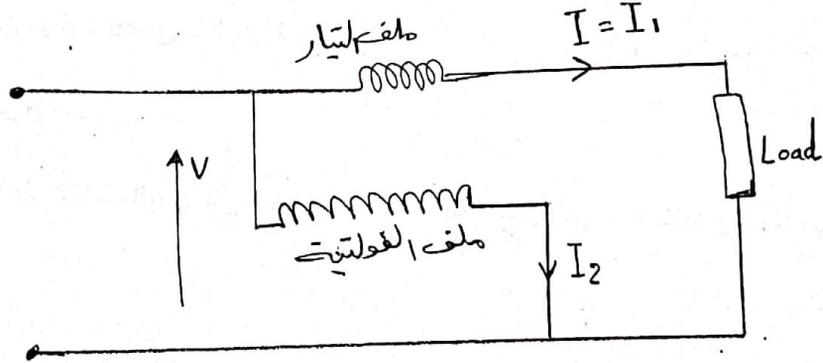

$$B \propto I_1$$

$$V \propto I_2$$

$$T_d \propto B I_2$$

$$T_d \propto I_1$$

$$T_d \propto IV$$

يلاحظ ان عزم الانحراف يتناسب مع القدرة

$$T_d \propto \text{Power}$$

$$V = V_{\max} \sin \theta = \text{هي الفولتية الانية على ملف الفولتية}$$

$$I = I_{\max} \sin(\theta - \phi) = \text{هو التيار الانبي المار في ملف التيار}$$

$$P = V I \cos \phi \text{ watt}$$

*عزم السيطرة يولد بواسطة النابض الحلزوني .


*عزم الاخمد يولد بواسطة الاحتكاك الناتج بين المكبس المتحرك داخل اسطوانة الهواء.

فولتميتر الجهد المستمر

يستخدم جهاز القياس ذو الملف المتحرك لقياس الجهد المستمر وذلك باضافة مقاومة على التوالي (R_s) مع ملف القياس ولزيادة مدى القياس تضاف مجموعة من المقاومات على التوالي مع الملف ذات قيم تتناسب مع

قيمة فولتية المراد قياسها وتسمى بالمضاعفات (multiplier)

وكما موضح بالشكل التالي :

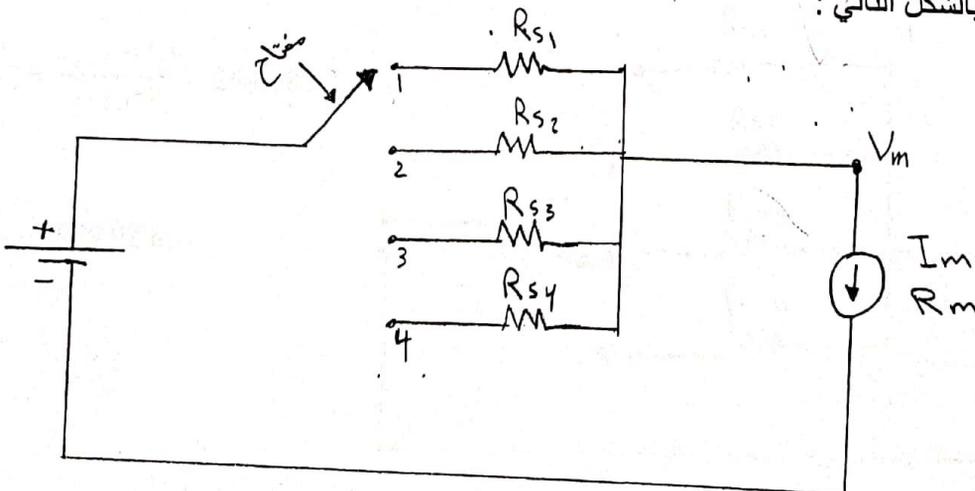

نقوم بانتخاب اي مقاومة من خلال المفتاح (s) لتحديد مدى المقياس

Ω

$$R_s = \frac{V - V_m}{I_m}$$

$$R_{S1} = \frac{V_1 - V_m}{I_m}$$

$$R_{S2} = \frac{V_2 - V_m}{I_m}$$

$$R_{S3} = \frac{V_3 - V_m}{I_m}$$

وهكذا ، ولحساب قدرة كل مقاومة :

$$P_{RS1} = I_m^2 \cdot R_{S1}$$

$$P_{RS2} = I_m^2 \cdot R_{S2}$$

$$P_{RS3} = I_m^2 \cdot R_{S3}$$

حيث :

$$I = I_m = I_s$$

$$V = V_m + V_s$$

$$R = R_s + R_m$$

مثال رقم (2) :

صمم فولتميتر متعدد المديات 1v , 10v , 100v , 500v علماً بأن المقاومة الداخلية للجهاز هي $(20\ \Omega)$ وتيار أقصى انحراف (2 mA) ثم احسب القدرة لكل مقاومة.

الحل :

$$V_m = I_m \cdot R_m = 20 \cdot 2 \cdot 10^{-3} = 0.04\text{ v}$$

$$R_{S1} = \frac{V_1 - V_m}{I_m} = \frac{1 - 0.04}{2 \cdot 10^{-3}} = 0.048\text{ k}$$

$$P_{RS1} = I_m^2 \cdot R_m = (2 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 0.48 \cdot 10^3 = 1.92 \cdot 10^{-6} \cdot 10^3 \\ = 1.92\text{ W}$$

$$R_{S2} = \frac{V_2 - V_m}{I_m} = \frac{10 - 0.04}{2 \cdot 10^{-3}} = 4.98\text{ K}\Omega$$


$$P_{RS2} = (2 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 4.98 \cdot 10^3 = 19.92\text{ mW}$$

$$R_{S3} = \frac{100 - 0.04}{2 \cdot 10^{-3}} = 49.98\text{ K}\Omega$$

$$P_{RS3} = (2 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 49.98 \cdot 10^3 = 199.92\text{ mW}$$

$$R_{S4} = \frac{500 - 0.04}{2 \cdot 10^{-3}} = 249.98\text{ K}\Omega$$

$$P_{RS4} = 999.92\text{ mW}$$

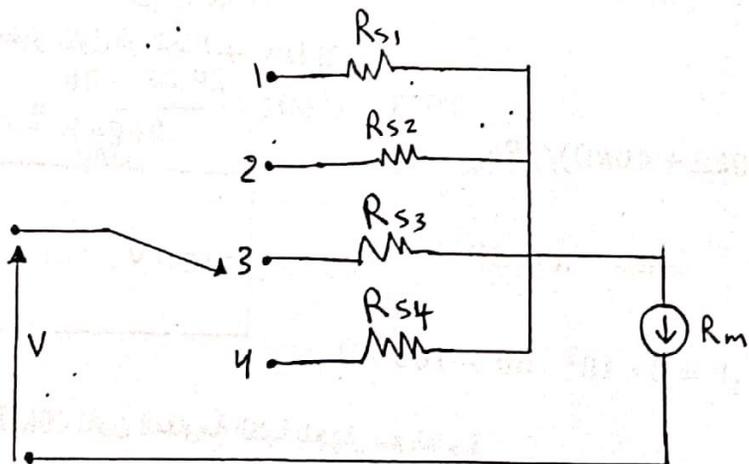

مثال رقم (2):

صمم فولتمتر متعدد المديات $1\text{v}, 10\text{v}, 100\text{v}, 500\text{v}$ علماً بأن المقاومة الداخلية للجهاز $20\ \Omega$ هي $20\ \Omega$ و تيار أقصى انحراف (2 mA) ثم احسب القدرة لكل مقاومة.

الحل:

$$V_m = I_m \cdot R_m = 20 \cdot 2 \cdot 10^{-3} = 0.04\text{ v}$$

$$R_{S1} = \frac{V_1 - V_m}{I_m} = \frac{1 - 0.04}{2 \cdot 10^{-3}} = 0.048\text{ k}$$

$$P_{RS1} = I_m^2 \cdot R_m = (2 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 0.48 \cdot 10^3 = 1.92 \cdot 10^{-6} \cdot 10^3 \\ = 1.92\text{ W}$$

$$R_{S2} = \frac{V_2 - V_m}{I_m} = \frac{10 - 0.04}{2 \cdot 10^{-3}} = 4.98\text{ K}\Omega$$


$$P_{RS2} = (2 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 4.98 \cdot 10^3 = 19.92\text{ mW}$$

$$R_{S3} = \frac{100 - 0.04}{2 \cdot 10^{-3}} = 49.98\text{ K}\Omega$$

$$P_{RS3} = (2 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 49.98 \cdot 10^3 = 199.92\text{ mW}$$

$$R_{S4} = \frac{500 - 0.04}{2 \cdot 10^{-3}} = 249.98\text{ K}\Omega$$

$$P_{RS4} = 999.92\text{ mW}$$

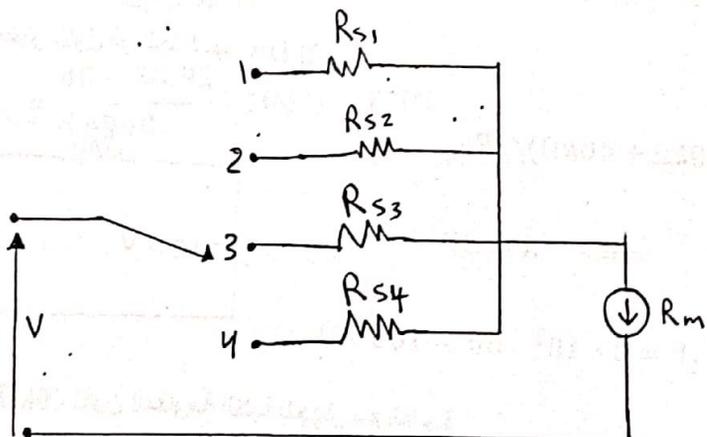


حساسية الفولتميتر (S) : كما ذكرنا سابقا فان

$$S = \frac{1}{I_m}$$

ومن خواص التوالي يمكن استنتاج معادلة مقاومة التوالي R_s بدلالة حساسية الجهاز كما ذكرنا سابقا

$$S = SV - R_m \quad \Omega$$

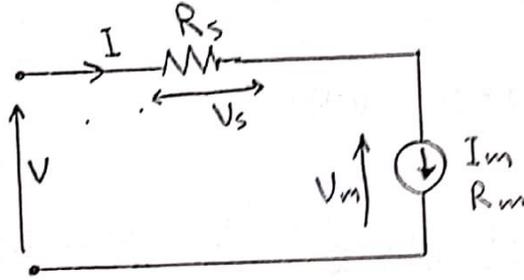

و كما كانت حساسية الفولتميتر عالية كانت القراءة أكثر دقة لان المقاومة الداخلية للجهاز تتناسب طرديا مع الحساسية ولو استخدمنا فولتميتر ذو حساسية قليلة لقياس الجهد على مقاومة عالية فإنه يعطي قراءة غير دقيقة و تكون هناك نسبة خطأ تحسب بالمعادلة التالية


$$\%100 * \frac{\text{القراءة الحقيقية} - \text{قراءة الجهاز}}{\text{القراءة الحقيقية}} = \text{نسبة الخطأ}$$

مثال رقم (6) المطلوب قياس الفولتية على طرفي المقاومة ($40k\Omega$) باستخدام جهازي فولتميتر الاول ذو حساسية $S_1=2k\Omega/v$ و الثاني ذو حساسية $S_2=5k\Omega/v$ علما بان المدى لكلا الجهازين $50v$ ثم احسب نسبة الخطأ

$$I = \frac{V}{R_1 + R_2}$$

$$I = \frac{120}{80 * 10^3 + 40 * 10^3} = 1 * 10^{-3}$$

$$V_R = I * R = 1 * 10^{-3} * 40 * 10^3 = 40 v$$

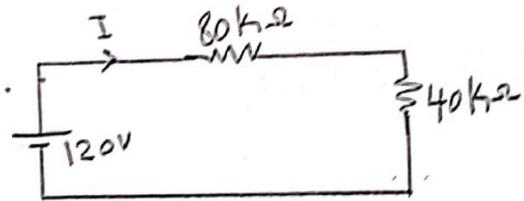


1- عند استخدام جهاز الفولتميتر الاول ذو الحساسية $S_1=2k\Omega/v$

$$R_T = (80k\Omega + 40k\Omega) // R_{V1}$$

$$S = \frac{R}{V} \quad ==> \quad R = SV$$

$$R_{V1} = S_1 V = 2 * 10^3 * 50 = 100 k\Omega$$

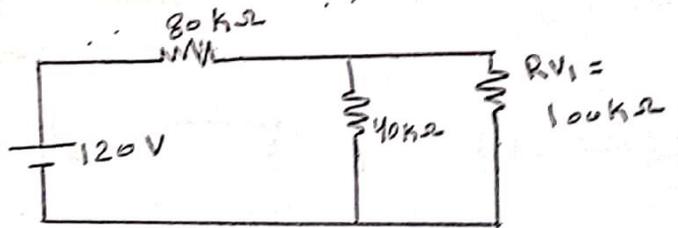

عند قياس الفولتية على المقاومة $40k\Omega$ تكون المقاومة الكلية للجهاز مع الدائرة


$$R_T = (80k\Omega + 40k\Omega // R_{V1})$$

حساسية الفولتميتر (S) : كما ذكرنا سابقا فان

$$S = \frac{1}{I_m}$$

ومن خواص التوالي يمكن استنتاج معادلة مقاومة التوالي R_s بدلالة حساسية الجهاز كما ذكرنا سابقا

$$S = SV - R_m \quad \Omega$$

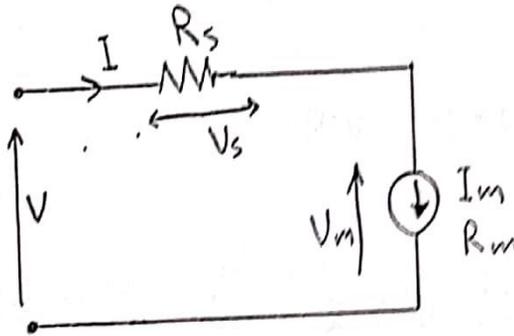


و كما كانت حساسية الفولتميتر عالية كانت القراءة تكثر دقة لان المقاومة الداخلية للجهاز تتناسب طرديا مع الحساسية ولو استخدمنا فولتميتر ذو حساسية قليلة لقياس الجهد على مقاومة عالية فإنه يعطي قراءة غير دقيقة و تكون هنا نسبة خطأ تحسب بالمعادلة التالية

$$\%100 * \frac{\text{القراءة الحقيقية} - \text{قراءة الجهاز}}{\text{القراءة الحقيقية}} = \text{نسبة الخطأ}$$

مثال رقم (6) المطلوب قياس الفولتيته على طرفي المقاومة ($40k\Omega$) باستخدام جهازي فولتميتر الاول ذو حساسية $S_1=2k\Omega/v$ و الثاني ذو حساسية $S_2=5k\Omega/v$ علما بان المدى لكلا الجهازين 50v ثم احسب نسبة الخطأ

$$I = \frac{V}{R_1 + R_2}$$

$$I = \frac{120}{80 * 10^3 + 40 * 10^3} = 1 * 10^{-3}$$

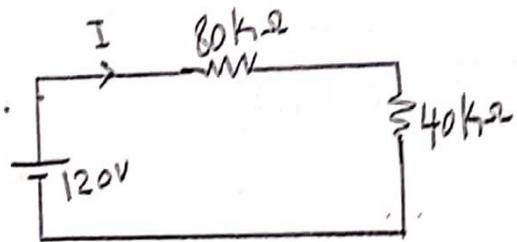


$$V_R = I * R = 1 * 10^{-3} * 40 * 10^3 = 40 v$$

1- عند استخدام جهاز الفولتميتر الاول ذو الحساسية $S_1=2k\Omega/v$

$$R_T = (80k\Omega + 40k\Omega) // R_{V1}$$

$$S = \frac{R}{V} \implies R = SV$$

$$R_{V1} = S_1 V = 2 * 10^3 * 50 = 100 k\Omega$$

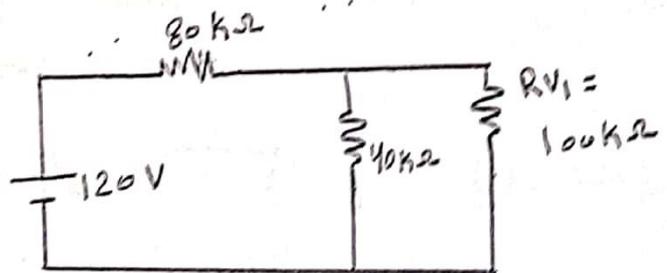

عند قياس الفولتيته على المقاومة $40k\Omega$ تكون المقاومة الكلية للجهاز مع الدائرة

$$R_T = (80k\Omega + 40k\Omega // R_{V1})$$

$$R_T = 80 * 10^3 + \frac{40 * 10^3 * 100 * 10^3}{40 * 10^3 + 100 * 10^3} = 80 * 10^3 + 28.5780 * 10^3$$

$$R_T = 108.57 * 10^3 \Omega$$

$$R_{Sh} = 28.57 * 10^3 \Omega$$

$$V_R^{\setminus} = \frac{28.57 * 10^3}{80 * 10^3 + 28.57 * 10^3} * 120 = 31.57 v$$

$$\%100 * \frac{\text{القراءة الحقيقية} - \text{قراءة الجهاز}}{\text{القراءة الحقيقية}} = \text{نسبة الخطأ}$$

$$t_{r1} = \frac{40 - 31.57}{40} * 100\% = 21\%$$

2- عند استخدام جهاز الفولتمتر الثاني ذو الحساسية $S_2 = 5k\Omega/v$

$$R_{V2} = S_2 V = 5 * 10^3 * 50 = 250 k\Omega$$

$$R_{Sh} = 40k\Omega // 250k\Omega$$

$$R_{Sh} = \frac{40 * 10^3 * 250 * 10^3}{40 * 10^3 + 250 * 10^3} = 34.48 k\Omega$$

$$V_R^{\setminus\setminus} = \frac{34.48 * 10^3}{34.48 * 10^3 + 80 * 10^3} * 120 = 36.92 v$$

$$\%100 * \frac{\text{القراءة الحقيقية} - \text{قراءة الجهاز}}{\text{القراءة الحقيقية}} = \text{نسبة الخطأ}$$

$$t_{r2} = \frac{40 - 36.92}{40} * 100\% = 7.7\%$$


أميتر التيار المستمر DC Ameter

يستخدم جهاز PMMC (الملف المتحرك ذوالمغناطيس الدائم) كاميتر و ذلك بربط مقاومة على التوازي R_{Sh} مع الجهاز لتجزئة التيارات الكبيرة التي تتسبب في تلف الجهاز كما ذكرنا سابقا
و يمكن تحديد قيمة المقاومة المراد ربطها على التوازي و ذلك من معرفة القيمة العظمى للتيار الكلي المراد قياسها بواسطة الجهاز

ولتوسيع مدى الجهاز تستخدم عدة مقاومات بقيم مختلفة و مفتاح متحرك لاختيار المقاومة المناسبة لكل مدى و يمكن حساب كل مقاومة من المعادلة التالية

$$R_{sh} = \frac{I_m R_m}{I - I_m} \quad \Omega$$

و يوضح الشكل التالي جهاز اميتر بعدة مديات و الذي يسمى بجهاز ايرتون العرضي

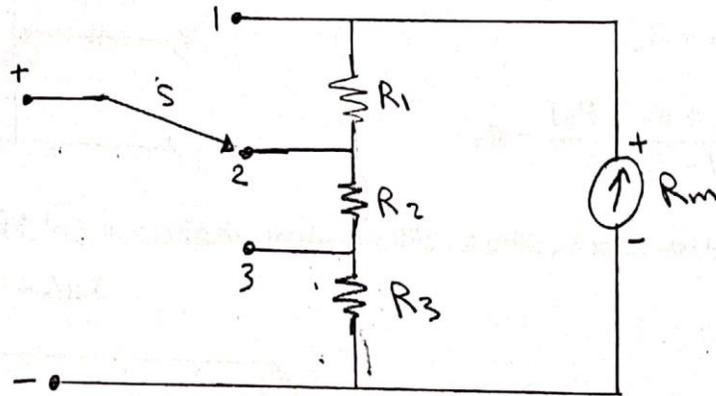


جهاز ايرتون العام

1- عندما يكون المفتاح في الموقع رقم (1)

$$R_{Sh1} = R_1 + R_2 + R_3$$

$$R_{Sh1} = \frac{I_m R_m}{I - I_m} = R_1 + R_2 + R_3$$

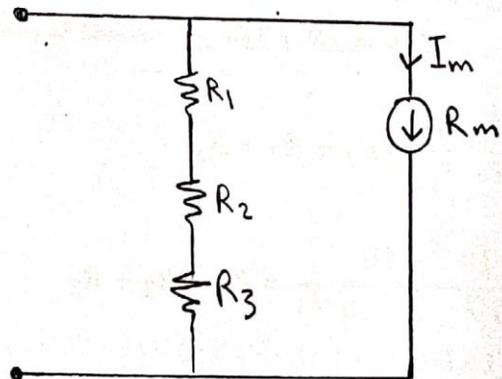


2- عندما يكون المفتاح على الموقع رقم (2)

$$R_{Sh2} = \frac{I_m R_m'}{I - I_m} = R_2 + R_3$$

$$R_m' = R_m + R_1$$

$$R_{Sh2} = \frac{I_m (R_m + R_1)}{I - I_m} = R_2 + R_3$$

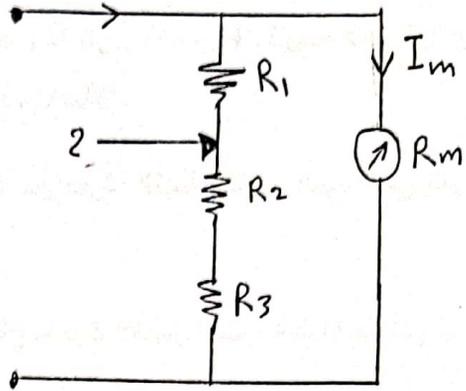


3- عندما يكون المفتاح على الموقع رقم (3)

$$R_{Sh3} = \frac{I_m R_m'}{I - I_m} = R_3$$


$$R_m' = R_m + R_1 + R_2$$

$$R_{Sh3} = \frac{I_m (R_m + R_1 + R_2)}{I - I_m} = R_3$$

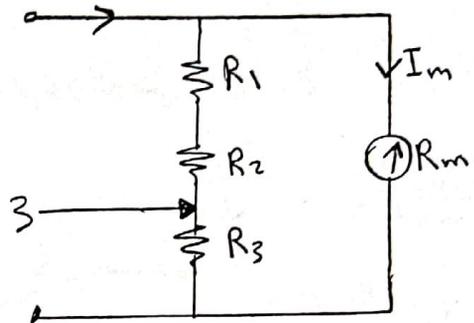

مثال رقم (10) :- صمم جهاز أميتر أيرتون العرضي بمديات 25mA , 50mA , 250mA علما ان المقاومة الداخلية

للملف 40Ω و أقصى انحراف 5mA

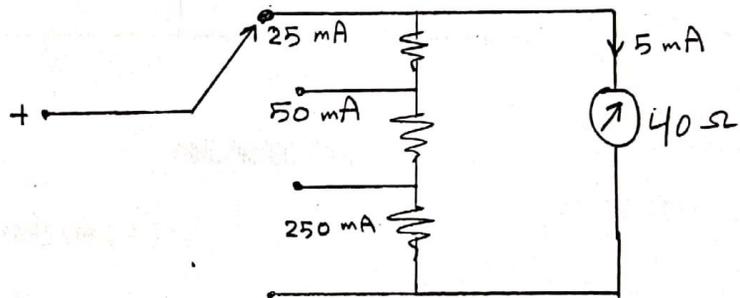

1- عندما يكون المفتاح على المدى 25mA تكون المقاومة المضافة على التوازي اكبر ما يمكن

$$R_{Sh1} = \frac{I_m R_m}{I - I_m} = R_1 + R_2 + R_3$$

$$\frac{5 * 10^{-3} * 40}{(25 * 10^{-3} - 5 * 10^{-3})} = R_1 + R_2 + R_3$$

$$R_1 + R_2 + R_3 = 10 \quad (1)$$

2- عندما يكون المفتاح على المدى 50mA تكون المقاومة على التوازي على الحالة الوسطية

$$R_{Sh2} = \frac{I_m(R_m + R_1)}{I - I_m} = R_2 + R_3$$

$$\frac{5 * 10^{-3}(40 + R_1)}{(50 * 10^{-3} - 5 * 10^{-3})} = R_2 + R_3$$

$$9R_2 + 9R_3 = 40 + R_1$$

$$-R_1 + 9R_2 + 9R_3 = 40 \quad (2)$$

3- عندما يكون المفتاح على المدى 250mA تكون المقاومة المضافة على التوازي أقل ما يمكن

$$R_{Sh3} = \frac{I_m(R_m + R_1 + R_2)}{I - I_m} = R_3$$

$$\frac{5 * 10^{-3}(40 + R_1 + R_2)}{(250 * 10^{-3} - 5 * 10^{-3})} = R_3$$

$$49R_3 = 40 + R_1 + R_2$$

$$-R_1 - R_2 + 49R_3 = 40 \quad (3)$$

ترتيب المعادلات

$$R_1 + R_2 + R_3 = 10 \quad (1)$$

$$-R_1 + 9R_2 + 9R_3 = 40 \quad (2)$$

$$-R_1 - R_2 + 49R_3 = 40 \quad (3)$$

يكون حل المعادلات باستخدام المصفوفة

$$R_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} \quad R_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} \quad R_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 9 & 9 & -1 & 9 \\ -1 & -1 & 40 & -1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = \{(1 * 9 * 40) + (1 * 9 * -1) + (1 * -1 * -1)\} - \{(-1 * 9 * 1) + (-1 * 9 * 1) + (40 * -1 * 1)\}$$

$$\Delta = \{360 - 9 + 1\} - \{-9 - 9 - 40\} = 410$$


مثال رقم (7) احسب حساسية الفولتمتر المبين بالدائرة أدناه ثم احسب قيمة R_S

$$S = \frac{1}{I_m}$$


$$S = \frac{1}{1 * 10^{-3}} = 1 * 10^3 \frac{\Omega}{v}$$

$$R_S = SV - R_m = (1 * 10^3 * 10) - 900$$


$$R_S = 9100 = 9.1k\Omega$$

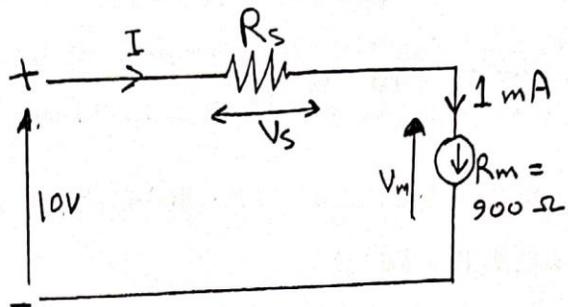

مثال رقم (8) : المطلوب قياس الفولتية على طرفي المقاومة $30k\Omega$ باستخدام جهازي فولتمتر الاول ذو حساسية $1000\Omega/v$ والثاني $30000\Omega/v$ والمدى لكل الجهازين $100v$ ثم احسب نسبة الخطأ لكل جهاز

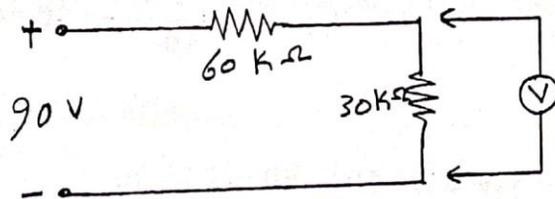

مثال رقم (9) المطلوب قياس الفولتية على طرفي المقاومة $50k\Omega$ باستخدام جهازي فولتمتر الاول ذو حساسية $0.5k\Omega/v$ والثاني $40k\Omega/v$ والمدى لكل الجهازين $100v$ ثم احسب نسبة الخطأ لكل جهاز

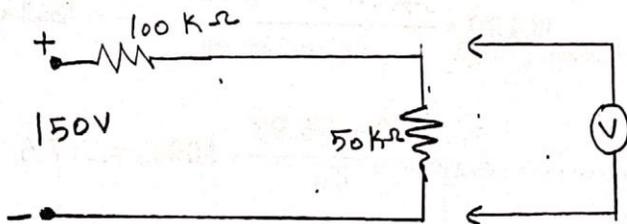

طرق قياس المقاومة : تنقسم مناسب المقاومة الى :

1- مقاومة واطئة: وهي التي تقل قيمتها عن واحد اوم

2- مقاومة متوسطة: وهي التي تتراوح قيمتها ($1 \Omega \rightarrow 10K\Omega$)

3- مقاومة عالية: وهي التي تزيد قيمتها على ($10 k\Omega$)

• وتحدد طريقة قياس المقاومة تبعا لمنسوبيها وهي عدة طرق اهمها :

1- استخدام مقياس الفولتيه والتيار ← مناسبه للمقاومات الواطئه والمتوسطه

2- طريقه استخدام مقياس المقاومه الاوم ميتر نوع التوالي ← وهي طريقه مناسبه للمقاومات الواطئه والمتوسطه


ايضا

3- طريقه استخدام مقياس المقاومه الاوميتر نوع التوازي ← وهي مناسبه للمقاومات الواطئه والمتوسطه

4- طريقه المجهاد

5- استخدام الفناطر

طريقة استخدام الفولتميتر اميتر .

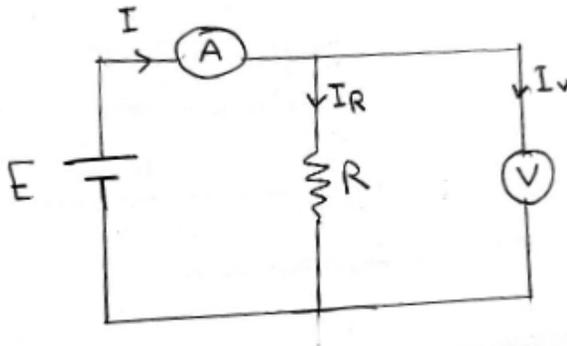


$$I = I_R + I_V$$

$$I_R \gg I_V$$

$$I \approx I_R$$

$$R = V / I$$

وفي حالة الترددات العاليه نغير طريقه الربط كما يلي :

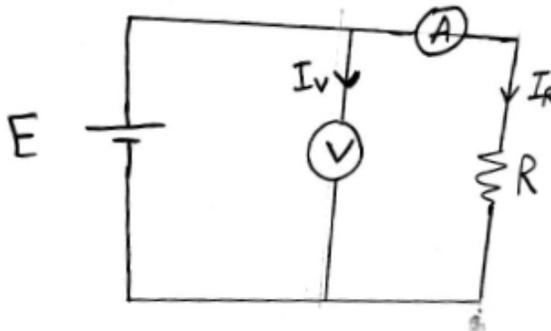

$$V = V_R + V_A$$

$$V_R \gg V_A$$


$$V \approx V_R$$

$$R = V / I$$

1- اميتر التوالي :

يتكون هذا الجهاز من مقياس الملف المتحرك مع مقاومه R_1 وبطاريه E على التوالي و نهايتين (A, B) لربط المقاومه المراد قياسها بين النهايتين .

اما المقاومه (R_2) المربوطه على التوازي (مقاومه متغيره) مع جهاز الملف المتحرك لغرض التحكم والسيطرة على التيار المار في الملف المتحرك للجهاز وكما مبين بالشكل التالي :

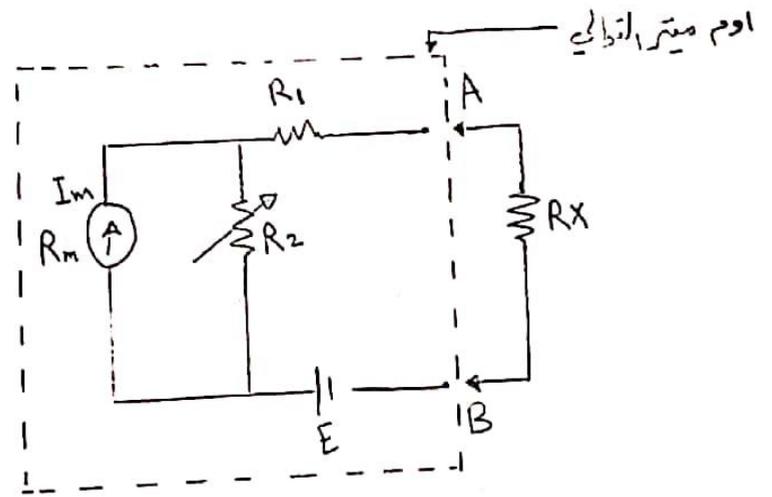

المقاومه الداخليه للجهاز R_m



المقاومه المراد قياسها R_x

مقاومه لتحديد التيار R_1


مقاومه لتصفير الجهاز R_2

بطاريه E

اولاً : عندما تكون $(R_x = \infty)$ اي دائرة مفتوحة بين (A, B) ويكون التيار المار بالدائرة يساوي صفر

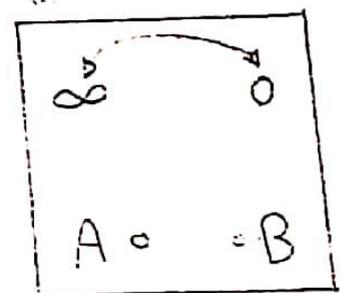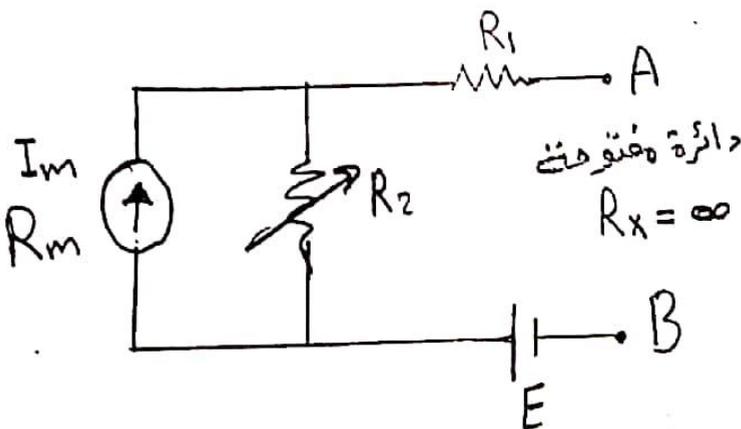

ثانياً : عندما تكون ($R_x=0$) اي الاوميتر دائرة قصر (S.C) بين (A,B) فإن تيار الدائرة يكون في قيمته العظمى ، وبتنظيم قيمة R_2 يمكن امرار تيار انحراف كامل في الملف

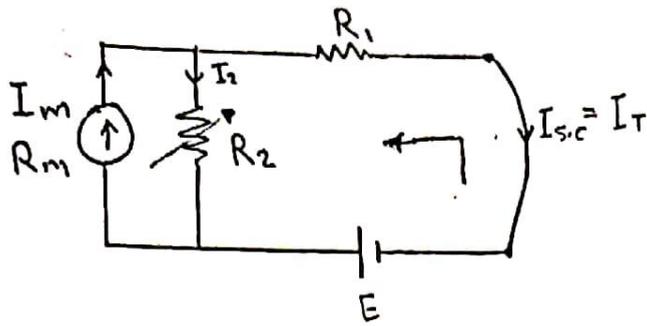

$$R_T = R_1 + R_2 \parallel R_m$$

$$I_T = I_{S.C} = \frac{E}{R_T}$$

ان الكمية المناسبة لاستخدام مقياس اوم ميتر نوع توالي هي القيمة (R_x) التي تسبب انحراف المقياس الى منتصف التدرج وعند هذه الحالة تعرف (R_x) بمقاومة منتصف التدرج ويرمز لها (R_h)

$$R_h = R_T = R_1 + R_2 \parallel R_m$$

$$\therefore R_h = R_1 + \frac{R_2 R_m}{R_2 + R_m} \quad \text{--- (1)}$$

$$\therefore I_h = \frac{E}{2R_h} \longrightarrow I_h = \frac{1}{2} I_T = \frac{1}{2} \times \frac{E}{R_h} \quad (A)$$

لذلك يجب ان يتضاعف تيار البطارية وعلية

$$I_T = 2 I_h = \frac{E}{R_h}$$

$$I_2 = I_T - I_m$$

$$I_2 R_2 = I_m R_m$$

$$R_2 = \frac{I_m R_m}{I_2}$$

$$\therefore R_2 = \frac{I_m R_m}{I_T - I_m}$$

$$R_2 = \frac{I_m R_m}{\frac{E}{R_h} - I_m} = \frac{I_m R_m R_h}{E - I_m R_h}$$

$$R_1 = R_h - R_2 // R_m \text{ --- (3)}$$

من المعادلة رقم (1) وبتعويض (2) في (3)

$$R_1 = R_h - \frac{I_m R_m R_h}{E} \text{ --- (4)}$$

ينتج

مثال رقم (11) :

ملف متحرك له ($R_m = 24\Omega$) وتيار انحراف كامل (1 mA) وفولتية المصدر ($E=3\text{v}$) ومقاومة نصف الانحراف ($R_h = 2\text{K}\Omega$) احسب (R_1 و R_2) .

$$I_T = \frac{E}{R_h} = \frac{3}{2\text{K}} = 1.5 \text{ mA}$$

$$R_2 = \frac{I_m R_m}{I_T - I_m} = \frac{1 \times 10^{-3} * 24}{(1.5 - 1) \times 10^{-3}} = 48 \Omega$$

$$R_2 = \frac{I_m R_m R_h}{E - I_m R_h} = \frac{1 \times 10^{-3} * 24 * 2 * 10^3}{3 - (1 * 2)} = 48 \Omega$$


$$R_1 = R_h - (R_2 // R_m)$$

$$= 2000 - \frac{24 * 48}{24 + 48} = 1984 \Omega$$

حساسية الميكا اوم وهي مقاومة الدائرة بوحدة $M\Omega$ بحيث يكون الانحراف 1 ملم عند تسليط جهه 1 مقداره 1 فولت يمر خلال الدائرة

و بما ان مقاومة الكلفانوميتر صغيرة جدا ويمكن اهمالها فان حساسية الميكا اوم يمكن التعبير عنها بانها المقاومة الواجب ربطها على التوالي مع الكلفانوميتر بحيث جهد مقداره 1 فولت اذا سلط على الدائرة يسبب انحراف مقداره 1mm على المقياس الموضوع على بعد 1m من مرآة الكلفانوميتر

مثال رقم (14) امثبر له $E=5v$, $I_m=1mA$, $R_m=100\Omega$ احسب قيمة R_x ؟

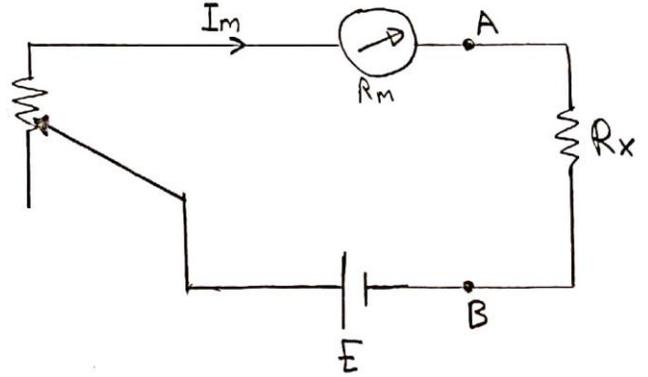

الحل :-

1- عندما تكون (AB) دائرة قصر $R_x=0$ يمر تيار الانحراف الكامل

$$E = I_m (R_m + R_1)$$

$$5 = 1 * 10^{-3} (100 + R_1)$$

$$R_1 = 4900 \Omega$$

2- حالة نصف الاتزان $\frac{1}{2} I_m$

$$5 = 0.5 * 10^{-3} (100 + 4900 + R_x)$$

$$R_x = 5000 \Omega$$

3- حالة ربع الاتزان $\frac{1}{4} I_m$


$$5 = 0.25 * 10^{-3} (100 + 4900 + R_x)$$

$$R_x = 15000 \Omega$$

4- حالة ثمن الاتزان $\frac{1}{8} I_m$

$$5 = 0.125 * 10^{-3} (100 + 4900 + R_X)$$

$$R_X = 35000 \Omega$$

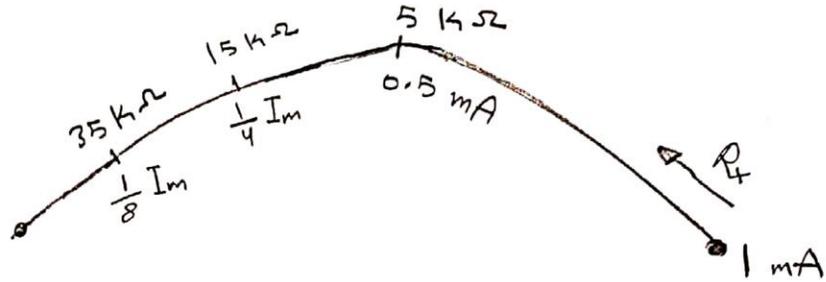

ملاحظة :- لحساب تيار منتصف التدرج $I_n = \frac{I_m}{2}$ يجب ان تكون قيمة $R_X \equiv R_h$

مثال رقم (15) جهاز ذو ملف متحرك مقاومته الداخلية 5Ω و يعطي اتزان تام عند $5mA$ المطلوب


(1) تحويله الى امير ذو اتزان تام مقداره $5A$

(2) تحويله الى فولتميتر تأشيرته تام مقداره $5V$

$$1) I_m = 5mA, \quad I = 5A$$

$$R_{Sh} = \frac{I_m R_m}{I - I_m}$$

$$R_{Sh} = \frac{5 * 10^{-3} * 5}{5 - 5 * 10^{-3}} = 0.005 \Omega$$

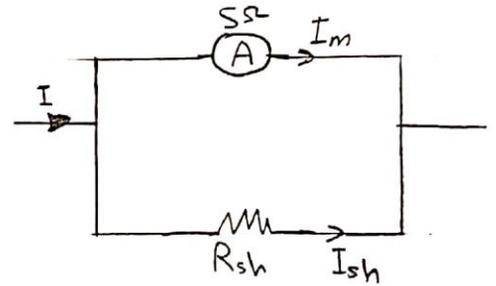


$$2) V_m = I_m R_m$$

$$V_m = 5 * 10^{-3} * 5 = 25 * 10^{-3} v = 25 mv$$

$$R_s = \frac{V - V_m}{I_m}$$

$$R_s = \frac{5 - 25 * 10^{-3}}{5 * 10^{-3}} = 995 \Omega$$

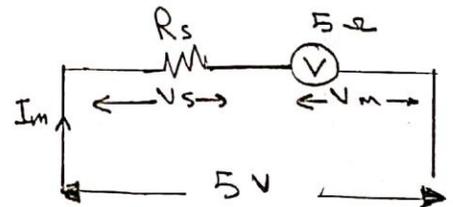

أجهزة قياس التيار المتناوب

يمكن استخدام جهاز الملف المتحرك لقياس التيار المتناوب و ذلك بتقويم التيار المتناوب الى مستمر و تسليطه على الملف لغرض الحصول على عزم الدوران باتجاه واحد

و يمكن استخدام اجهزة قياس تعتمد حركة المؤشر فيها على التأثيرات الحرارية او الجذب المغناطيسي و الكهروستاتيكي



و يعتبر جهاز الداينمو ميتر Dynamometer هو احد الاجهزة المهمة لقياس التيار المتناوب و كما مر ذكره سابقا

اجهزه القياس المقوم

ان من اهم خواص الملف هو حساسية العالية و ذو تدرج خطي و لكن غالي الثمن و يعمل بالتيار المستمر (DC) فقط لأن انعكاس اتجاه التيار المتناوب (AC) يؤدي الى انعكاس انحراف المؤشر و يكون متوسط العزم (عزم الانحراف) يساوي صفر

و لذلك يجب استخدام معدل (مقوم) قبل تسليط الموجة المتناوبة على ملف الجهاز . إذن يمكن قياس الكميات المتناوبة بواسطة PMMC وذلك باستخدام المعدل (Rectifier) الذي يوجد التيار المتناوب الى مستمر AC→DC

1- المقوم نصف الموجة (HWR) Half Wave Rectifier

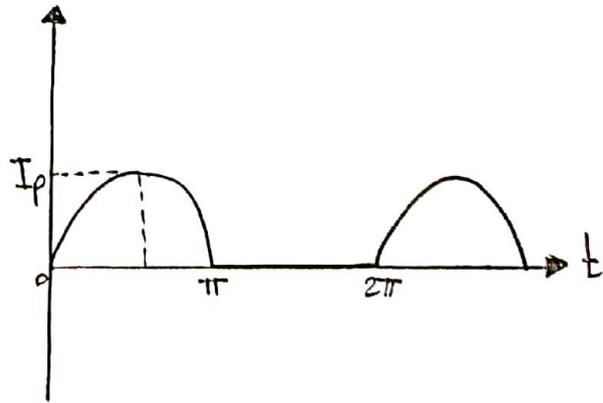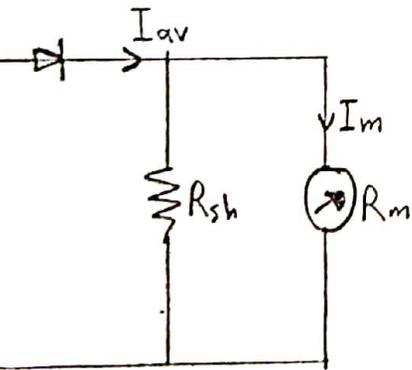

$$I_{av} = \frac{I_p}{\pi} , \quad I_{rms} = \frac{I_p}{\sqrt{2}} = 0.707I_p$$

I_p : القيمة العظمى للتيار

I_{av} : متوسط (معدل) قيمة التيار

I_{rms} : القيمة الفعالة للتيار ← قراءة تدرج الاميتر للموجة الجيبية

$$I_p = I_{av} * \pi \quad ,, \quad I_{rms} = \frac{I_{av} * \pi}{\sqrt{2}}$$

$$I_{av} = 0.45 I_{rms}$$


$$I_{av} = I_m \left(1 + \frac{R_m}{R_{sh}}\right)$$

تربط المقاومة (R_{sh}) على التوازي مع الملف المتحرك و ذلك لزيادة التيار المار (Diode) ليعمل ضمن منطقة عمل منحنى خواص الثنائي و لذلك استخدام الجهاز السابق ك فولتميتر تربط R_s على التوالي مع ملف الجهاز

$$V_{av} = \frac{V_p}{\pi}$$

$$V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}}$$

$$V_{av} = 0.45 V_{rms}$$

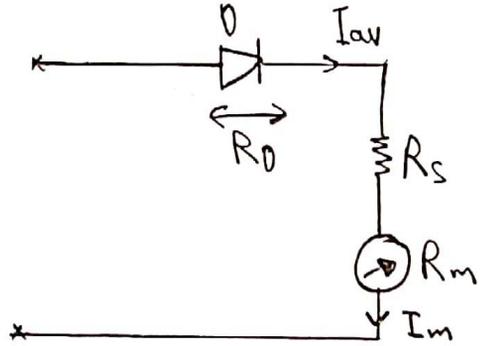


$$I_{av} = I_m$$

$$V_{av} = I_{av} * R_T$$

$$R_T = R_D + R_s + R_m$$


و تكون مقاومة الثنائي تساوي صفر بالانحياز الامامي و مالانهاية (∞) في حالة الانحياز العكسي في حالة الدايمود المثالي. و لكن عمليا تظهر مقاومة امامية صغيرة و خاصة عندما يكون التيار المار ذو قيمة واطنة

ولذلك نستخدم دايمود ثاني (D_2) الذي يكون في حالة انحياز امامي خلال النصف السالب من الدورة مسببا مرور تيار الدائرة به دون المرور بالكلفانوميتر (الملف) و مقاومته R_{sh} و كما في الرسم أدناه

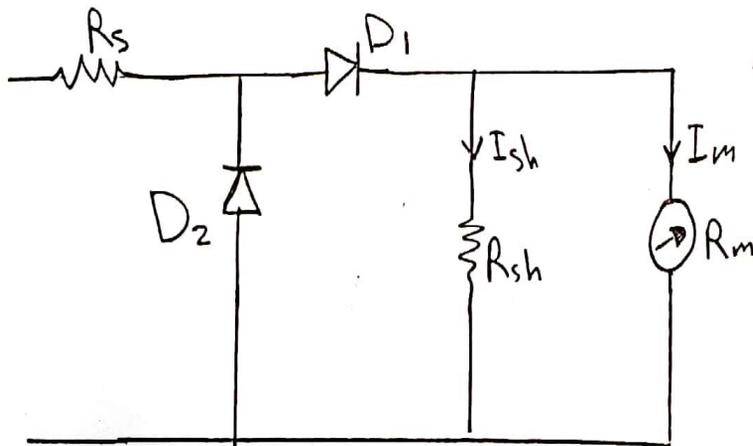

2- مقوم الموجة الكاملة القنطري Bridge Rectifier

(أ) يوضح الشكل التالي أميتر التيار المتناوب AC Ameter ذو مقوم الموجة الكاملة القنطري

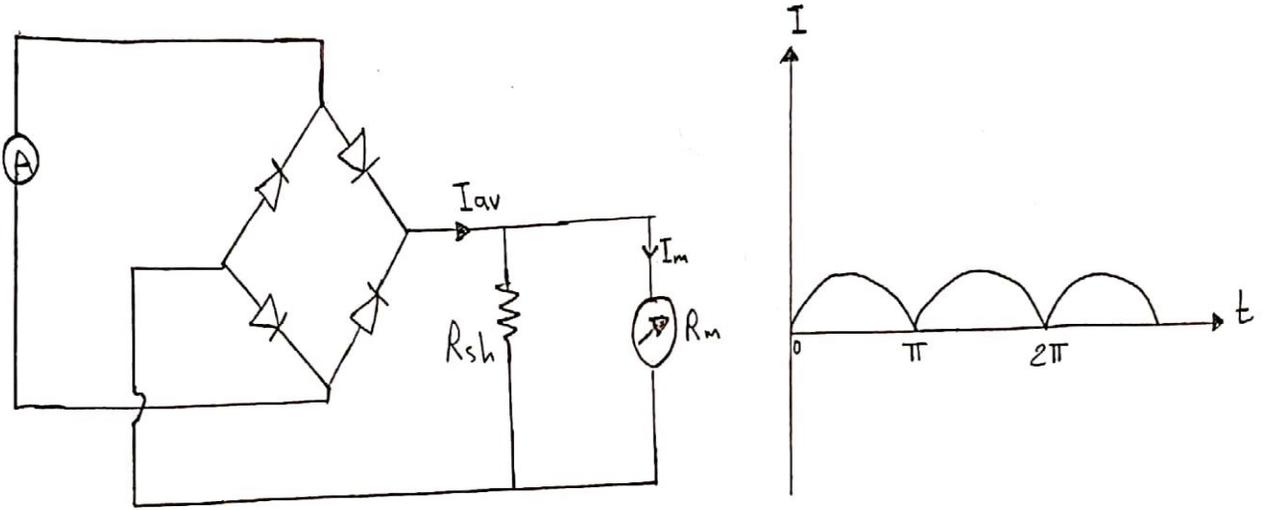

$$I_{av} = \frac{2I_p}{\pi}, \quad I_{rms} = \frac{I_p}{\sqrt{2}}$$

$$I_{av} = \frac{2\sqrt{2} I_{rms}}{\pi} = 0.9 I_{rms}$$

$$I_{rms} = \frac{I_{av} * \pi}{\sqrt{2}} = 1.1 I_{av}$$

$$I_{av} = I_m \left(1 + \frac{R_m}{R_{sh}}\right)$$

$$\frac{R_m}{R_{sh}} \gg 1$$

$$I_{av} = I_m \frac{R_m}{R_{sh}} = 0.9 I_{rms}$$

ب) يوضح الشكل التالي فولتميتر التيار المتناوب AC Voltmeter ذو مقوم الموجة الكاملة الفنطري

$$V_{av} = \frac{2V_p}{\pi}$$

$$V_p = \frac{\pi}{2} V_{av}$$


$$V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} = \frac{\pi V_{av}}{2\sqrt{2}}$$

$$V_{rms} = 1.11 V_{av}$$

$$V_{av} = 0.9 V_{rms}$$

$$I_{av} = I_m = \frac{V_{av}}{R_T} \quad , \quad I_{rms} = \frac{V_{rms}}{R_T}$$

$$R_T = R_S + R_m + R_D$$

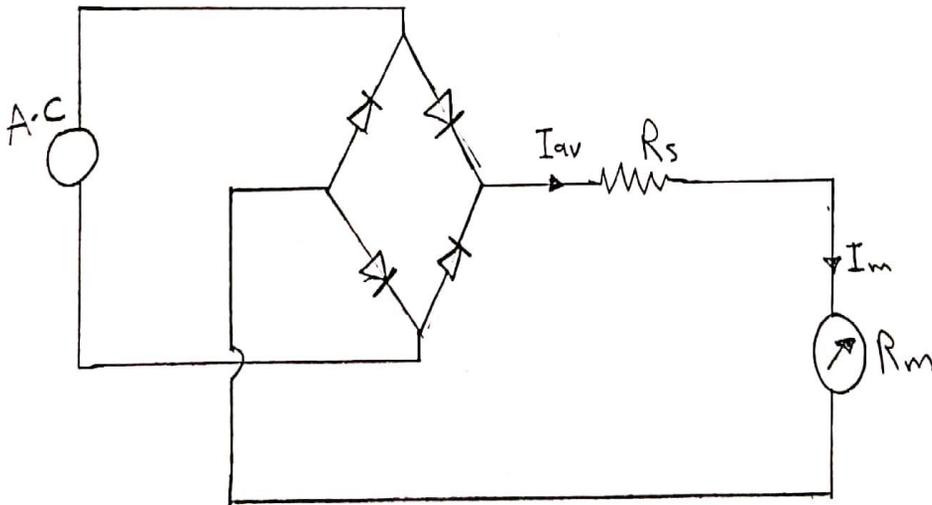

مثال رقم (16) جد تدرج الجهد ^{قوة للتصير} (1mA , 100Ω) لقياس $15V_{rms}$ عند الاتزان الكامل (استخدم مقوم نصف الموجه)


1- عند الاتزان الكامل

$$V_{av} = 0.45 V_{rms} = 0.45 * 15 = 6.75 v$$

$$I_{av} = I_m = \frac{V_{av}}{R_T}$$

$$R_T = \frac{V_{av}}{I_{av}} = \frac{6.75}{1 * 10^{-3}} = 6.75 k\Omega$$

$$R_T = R_S + R_m$$

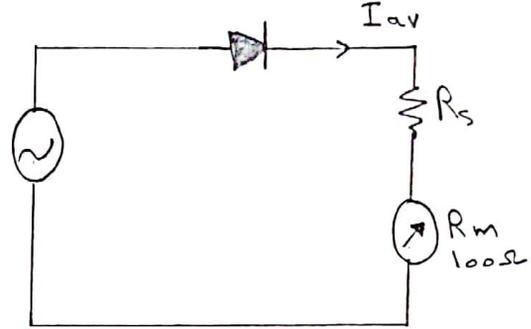

$$R_S = R_T - R_m = 6.75 * 10^3 - 100 = 6.65 * 10^3 = 6.65 k\Omega$$

2- في حالة نصف الاتزان ($\frac{1}{2} I_m$)

$$V_{av} = I_{av} * R_T = 0.5 * 10^{-3} * 6.75 * 10^3 = 3.375 v$$

$$V_{rms} = \frac{V_{av}}{0.45} = \frac{3.375}{0.45} = 7.5 v$$

3- في حالة ربع الاتزان ($\frac{1}{4} I_m$)

$$V_{av} = I_{av} * R_T = 0.25 * 10^{-3} * 6.75 * 10^3 = 1.68 v$$

$$V_{rms} = \frac{V_{av}}{0.45} = \frac{1.68}{0.45} = 3.75 v$$

مثال رقم (17) احسب قيمة (R_S) لمقياس الجهد المتناوب استخدم مقوم موجة كاملة فنظري ليقراً جهد فعال مقداره 10v rms وعند الاتزان الكامل علما ان المقاومة الداخلية للملف 100Ω و تيار الاتزان الكلي 2mA افرض الدايبودات مثالية

$$R_T = R_S + R_m + R_D$$


$$R_D = 0 \Omega$$

$$R_T = R_S + R_m$$

$$V_{av} = 0.9 V_{rms} = 0.9 * 10 = 9v$$

$$R_T = \frac{V_{av}}{I_{av}} = \frac{9}{2 * 10^{-3}} = 4.5 k\Omega$$

$$R_S = R_T - R_m = 4.5 * 10^3 - 100 = 4.4 * 10^3 = 4.4 k\Omega$$

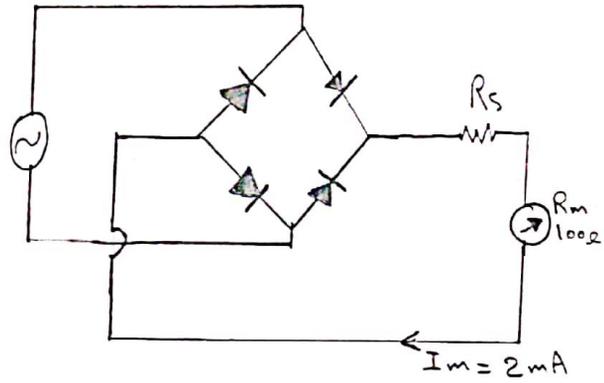


مثال رقم (18) للمقياس الموضح بالشكل التالي مقاومة داخلية $R_m = 50\Omega$ ومقاومة

التوازي $R_{Sh} = 50\Omega$ ومقاومة الانحياز الامامي لكل ثنائي 200Ω ومقاومة الانحياز العكسي (∞) و

كان الانحراف الكامل $1mA$ للمدى $10V_{rms}$ احسب

1- قيمة المقاومة (R_S)

2- حساسية مقياس الجهد المتناوب

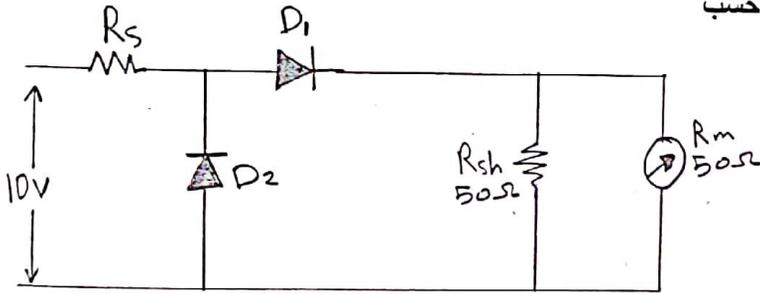

$$R_T = R_S + R_D + (R_m // R_{Sh})$$

$$R_m = R_{Sh} = 50\Omega$$


$$I_T = I_m + I_{Sh}$$

$$I_T = 1 + 1 = 2mA$$

$$V_{av} = 0.45 V_{rms} = 0.45 * 10 = 4.5 v$$

$$R_T = \frac{V_{av}}{I_{av}} = \frac{4.5}{2 * 10^{-3}} = 2250\Omega$$

التيار سوف ينقسم على المقاومتين بالتساوي

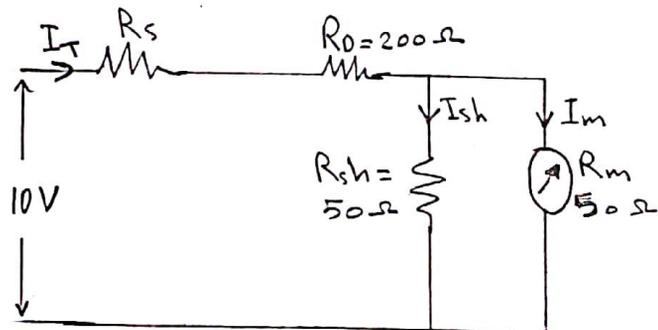

$$2250 = R_S + 200 + 50//50$$

$$2250 = R_S + 200 + 25$$


$$R_S = 2025 \Omega$$

$$S = \frac{R_T}{V_{rms}} = \frac{2250}{10} = 225 \Omega/v$$

مقياس القدرة احادي الطور (الالكتروداينموميتر – الواطميتر)

يتكون هذا الجهاز من ملفين احدهما ثابت ويعرف بملف التيار (Current Coil) و هو منقسم الى قسمين متساويين و متوازيين و ملف اخر متحرك يعرف بملف الفولتية (Voltage Coil) و يوضع بين قسمي ملف التيار.

التيار I_1 (المار في ملف التيار) يكون مسؤولا عن توليد المجال المغناطيسي اللازم . بينما I_2 (المار في ملف الجهد) و الذي يتناسب مع فولتية المصدر (V) و الذي يمر خلال الملف المتحرك (ملف الفولتية) و الذي يولد عزم الانحراف T_d . أما عزم السيطرة فيتولد بواسطة نوابض حلزونية خاصة.

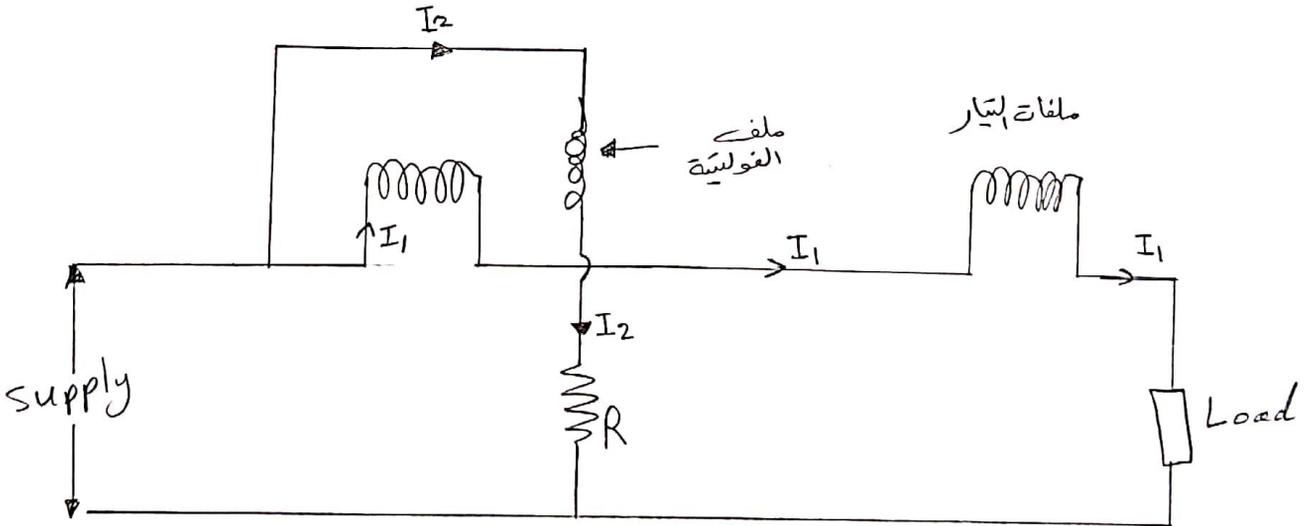

جهاز الواطميتر

$$B \propto I_1$$

$$V \propto I_2$$

$$T_d \propto BI_2 \quad , \quad T_d \propto VI_1$$

$P = IV$ و في حالة التيار المستمر فإن القدرة تساوي حاصل ضرب التيار في الفولتية

اي ان عزم الاتزان (الانحراف) يتناسب مع القدرة المستهلكة في الحمل

$$T_d \propto VI \quad \rightarrow \rightarrow \quad T_d \propto P$$

و في حالة التيار المتردد فإن

V : الفولتية الانية على ملف الفولتية

I : التيار الانبي المعار في ملف التيار

$$V = V_m \sin \theta \quad , \quad I = I_m \sin(\theta - \phi)$$


$$P = VI \cos \phi$$


$$T_d = VI \cos \phi$$

عزم الانحراف يتناسب طرديا مع القدرة الحقيقية المستهلكة في الدائرة

عزم السيطرة يتولد عن طريق النوابض

عزم الاخمد يتولد بواسطة الاحتكاك الناتج بين المكبس المتحرك داخل اسطوانة الهواء

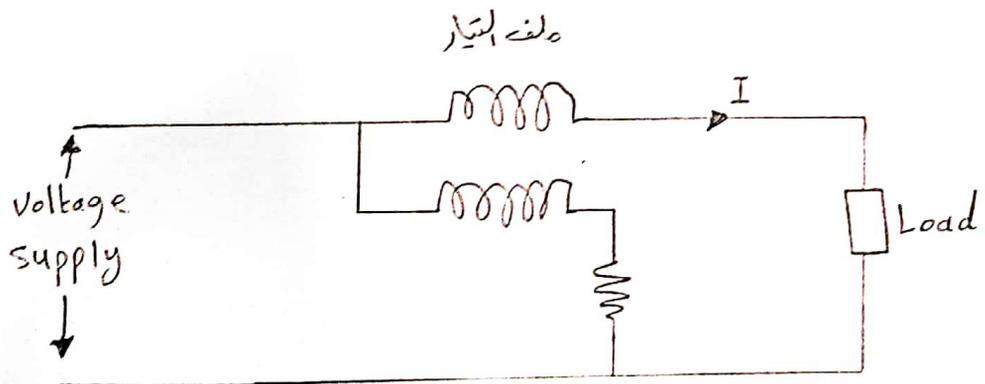

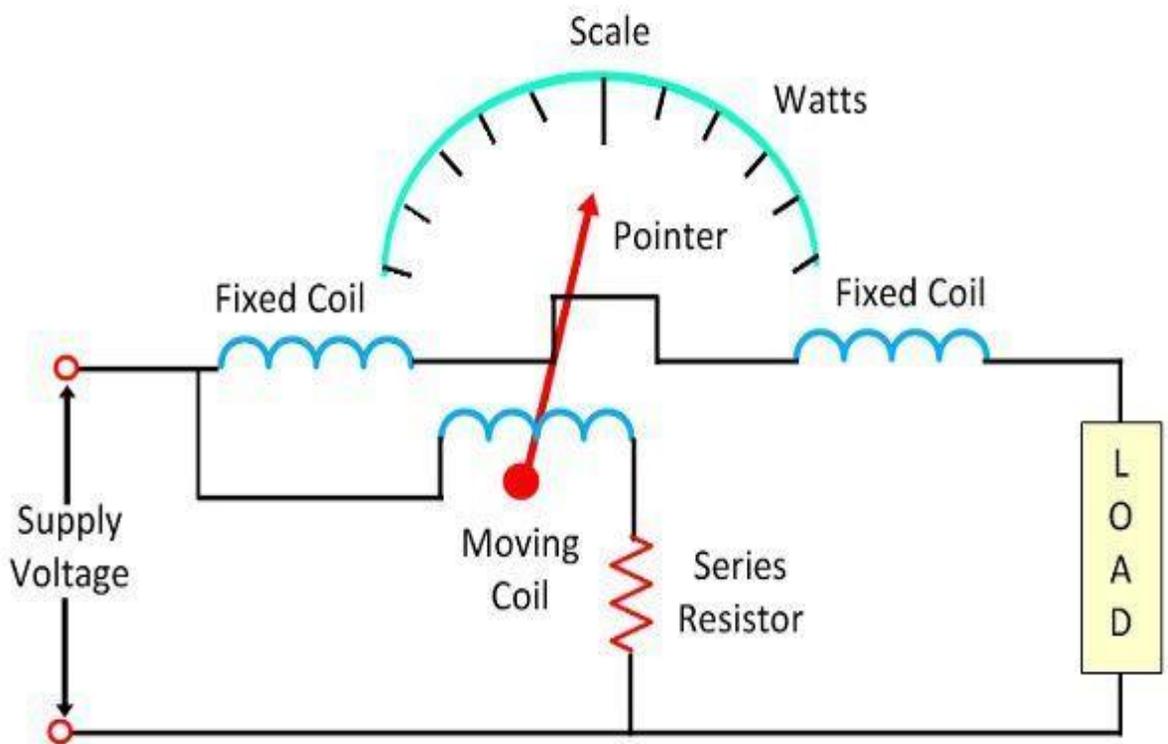

Electrodynamometer Wattmeter

جهاز قياس التردد Frequency meter

يوضح الشكل التالي جهاز قياس التردد و الذي يتكون من ملفين متعامدين و مثبتين على محور الدوران داخل مجال مغناطيسي

يتكون لدينا عزمين متساويين و متعاكسين هما T_1, T_2

I_1 : التيار المار بالملف F_1

I_2 : التيار المار بالملف F_2

T_1 : يقل مع زيادة الزاوية (θ)

T_2 : يزداد مع زيادة الزاوية (θ)

$$T_1 \propto I_1 \cos \theta$$

$$T_2 \propto I_2 \sin \theta$$

عند الاتزان يكون $T_1 = T_2$


$$I_1 \cos \theta = I_2 \sin \theta$$

$$\frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{I_1}{I_2}$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \tan \theta$$


الزاوية (θ) تتناسب مع التيارين I_1, I_2

يوضح الشكل التالي جهاز قياس التردد بعد اجراء تحويل في شكل القطعة و الزاوية بين الملفين

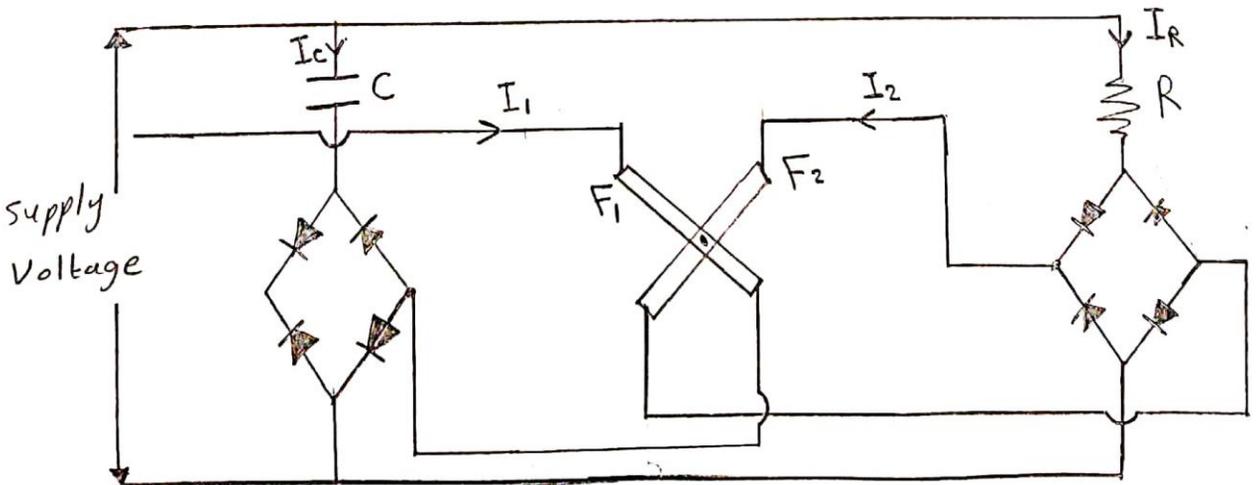



Construction of Electrodynamic Frequency Meter

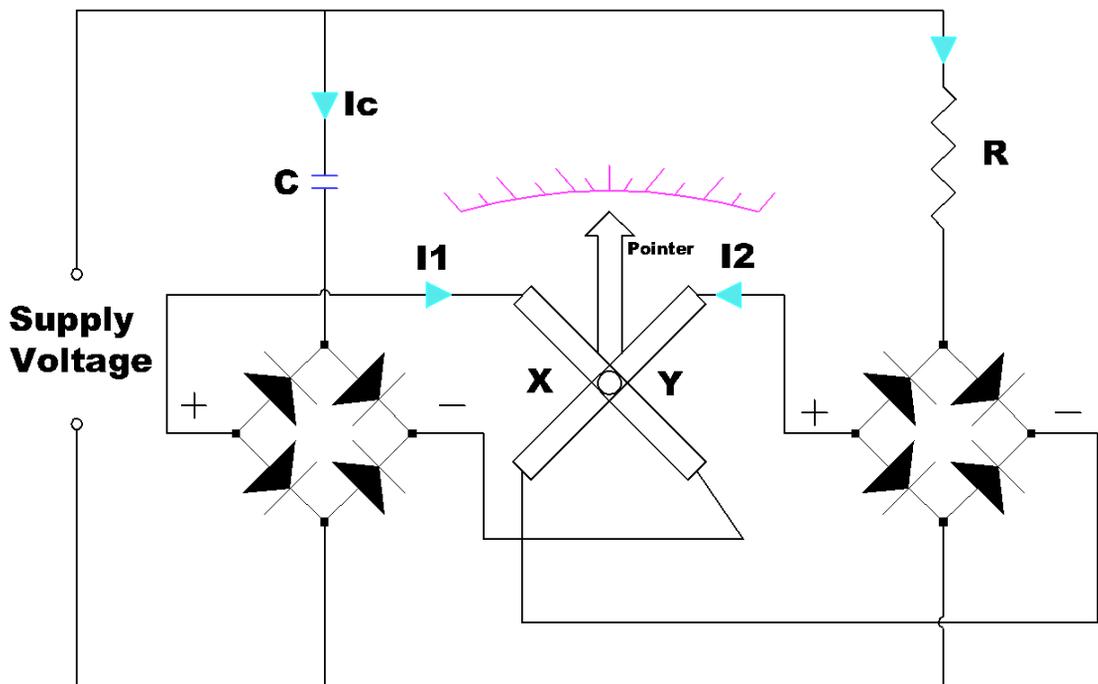

$$\phi \propto \frac{I_1}{I_2} \propto \frac{I_C}{I_R}$$

$$I_C = \frac{V_m}{X_C} = V_m \omega C$$

$$I_C = \frac{V_m}{R}$$

$$\phi \propto \frac{V_m \omega C}{V_m/R} = \omega RC$$

$$\phi \propto \omega, \text{ where } \omega = 2\pi f$$


وهذا يعني الوضع الزاوي الذي يتحرك به الملفين يعتمد على تردد المصدر f و الذي سوف يقرأه المؤشر المثبت في الملف

تعتمد قيم الترددات نقص بالعبارة

مقياس العناصر الكهربائية

Potentiometer

يتكون هذا الجهاز من سلك مقاوم مع كلفانوميتر موصلة الى مصدر كهربائي مع مقاومة متغيرة و كما موضح بالشكل التالي

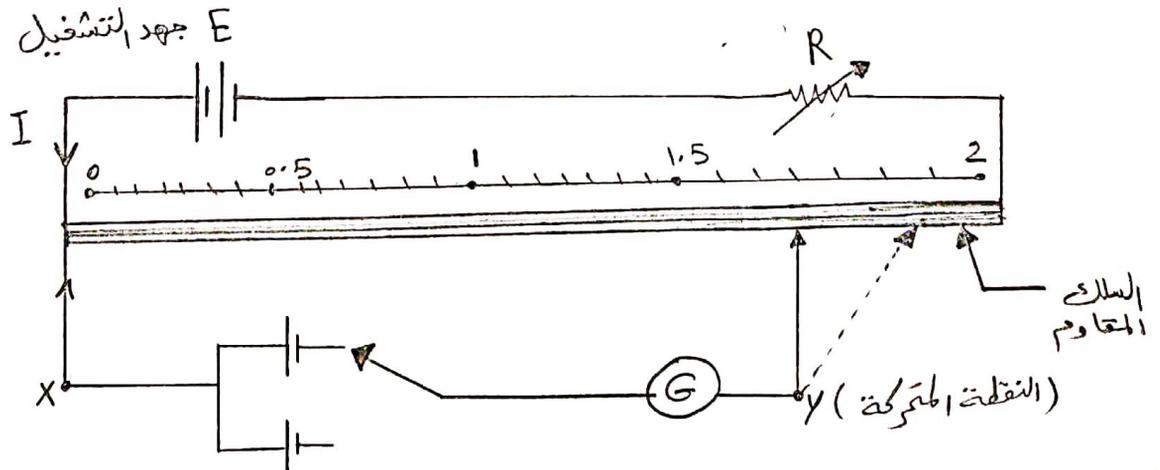



مبدأ عمل الجهاز تقاس الفولتية المجهولة (E_x) و ذلك بإيجاد نقطة على السلك المقاوم يكون عندها قراءة الكلفانوميتر تساوي صفر و بذلك تكون قيمة الفولتية على السلك تساوي قيمة الفولتية المجهولة

طريقة العمل

- 1- تربط فولتية قياسية معروفة E_{SC} و مثلاً القيمة تساوي (1.018v) مع (G)
- 2- نحرك النقطة (Y) الى الوضع الذي يشير مقدار E_{SC} على السلك يساوي 1.018v
- 3- نضبط النقطة X عند الموضع صفر
- 4- نغير قيمة التيار المار بالدائرة بواسطة المقاومة المتغيرة (R) بحيث يقرأ الكلفانوميتر صفر
- 5- نغير المصدر المعلوم E_{SC} باخر غير معلوم E_x دون تغيير قيمة التيار المار خلال الدائرة
- 6- نحرك النقطة (Y) الى الموضع الذي يجعل الجهد متعادل اي ان قراءة الكلفانوميتر تساوي صفر
- 7- تؤخذ قراءة الجهد على المقياس (طول السلك)
- 8- نقص نقطة

ملاحظة :- يمكن قياس ق . د . ك بصورة مباشرة بواسطة الجهد و ذلك نسبة الى ق . د . ك للخلية المجهزة (E) عندما تكون قيمتها أقل و للفولتيات الاعلى من (E) تقاس بأضافة صندوق مقاومات

كما يمكن قياس التيار المار في دائرة معينة بواسطة الجهد و ذلك باستخدام مقاومة قياس تربط على التوالي

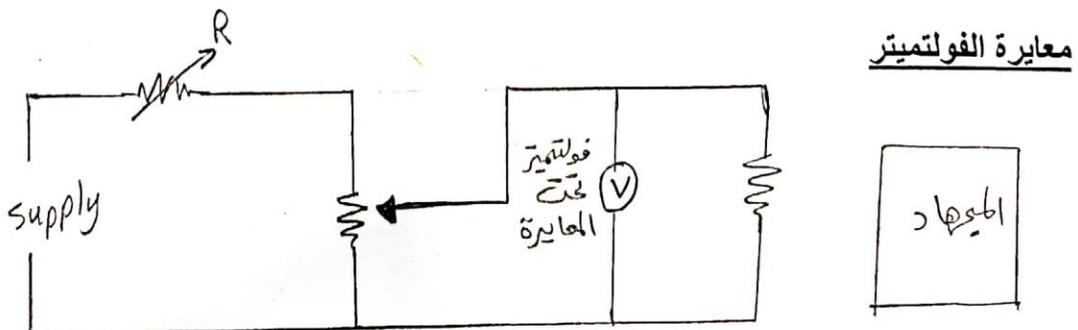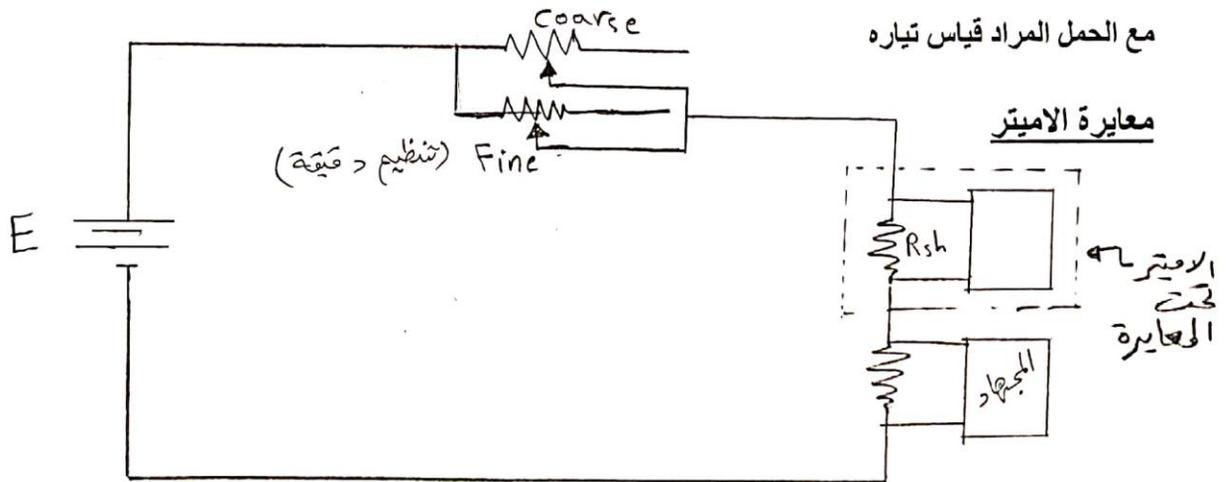

مثال رقم (19) مجهاد له فولتية تشغيل (3v) ومقاومة السلك المقاوم 400Ω وطوله 200 cm و ثبت تيار المجهاد باستخدام فولتية ثابتة مقدارها (1.018v) و كان طول السلك المتحرك يقرأ 101.8cm احسب :- (1 قيمة التيار (2 قيمة المقاومة المتغيرة


$$R_{xy} = \frac{L_{xy} * R}{L}$$

$$R_{xy} = \frac{101.8 * 400}{200} = 203.6 \Omega$$


$$1) \quad I = \frac{V}{R_{xy}} = \frac{1.018}{203.6} = 0.005 A = 5mA$$

$$2) \quad R_T = R + r$$

$$R = R_T - r = \frac{3}{0.005} - 400 = 200 \Omega$$

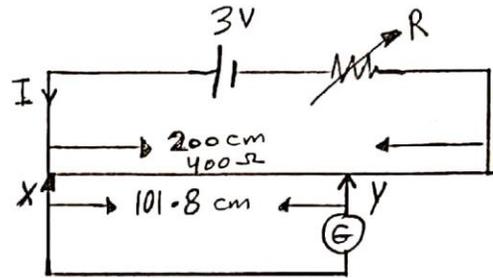

مثال رقم (20) مجهاد في حالة اتزان عند الطول 600 mm و ذلك عند استخدام خلية قياسية $E_{SC}=1.018v$ ثم استعويض عنها بخلية جافة و حصلنا على التوازن عن طول 850 mm احسب E_X (فولتية الخلية الجافة) و عند ربط مقاومة 5Ω عبر طرفي الخلية الجافة حصل توازن عند 750 mm احسب المقاومة الداخلية للخلية

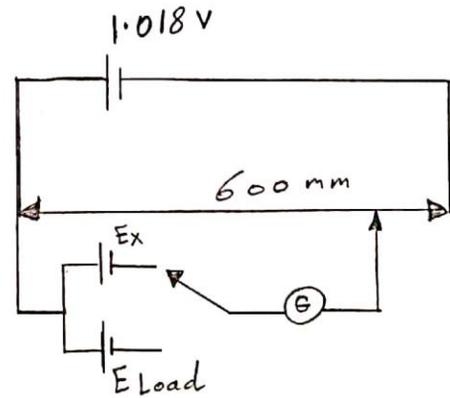

$$E_X = \frac{L_X E_{SC}}{L_{SC}}$$

$$E_X = \frac{850 * 1.018}{600} = 1.44v$$

$$1) \quad E_{load} = \frac{L_{load} E_{SC}}{L_{SC}}$$

$$E_{load} = \frac{750 * 1.018}{600} = 1.27 v$$

$$E_x = E_{load} + I r$$

$$1.44 = 1.27 + \frac{V}{R} r$$

$$0.17 = \frac{1.27}{5} r$$

$$r = \frac{0.17 * 5}{1.27} = 0.669 \Omega$$

القناطر الكهربائية و هي نوعان

1- قناطر التيار المستمر

2- قناطر التيار المتناوب

و سوف نتناول كل نوع منها على حدة

قناطر التيار المستمر DC Bridge

و تستخدم هذه القناطر لغرض قياس قيمة مقاومة مجهولة و تحتوي على اربعة مقاومات نقية و مصدر جهد مستمر مع جهاز كلفانوميتر يطلق عليه (الكشاف) لبيان حالة الاتزان و عندما يكون التيار المار خلال الكلفانوميتر يساوي صفر ($I_g = 0$) تكون القنطرة في حالة اتزان

$$I_g = 0$$

$$V_A = V_C$$

$$V_{AB} = V_{BC} \quad (1)$$

$$I_1 R_1 = I_2 R_2$$

$$V_{AD} = V_{CD} \quad (2)$$

$$I_1 R_3 = I_2 R_4$$

$$\frac{I_1 R_1}{I_1 R_3} = \frac{I_2 R_2}{I_2 R_4}$$

$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4}$$

